

改善箇所の説明図



不具合発生箇所




改善前



誤 貼付け

誤 貼付け

改善後

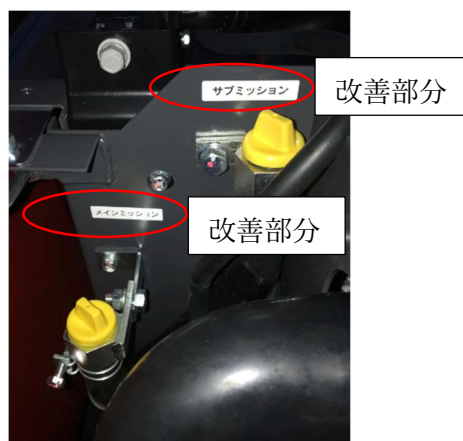

改善部分

改善部分

走行用トランスミッションにおいて、注油口の注油量表示に誤りがある。サブミッション注油口にメインミッション用表示が貼られ、メインミッション注油口にサブミッション用表示が貼られている。そのため、注油作業時に適切な量の油が注油されないおそれがあり、その状態で使用を継続すると内部部品の焼付き破損に至り、最悪の場合、走行不能になる事がある。

改善措置の内容

- ・全車両、表示マークを貼りなおす。
- ・取扱説明書を交換する。

* 識別方法 運転席足元の製造プレート近傍にステッカー（N o. 5309）を貼る。