
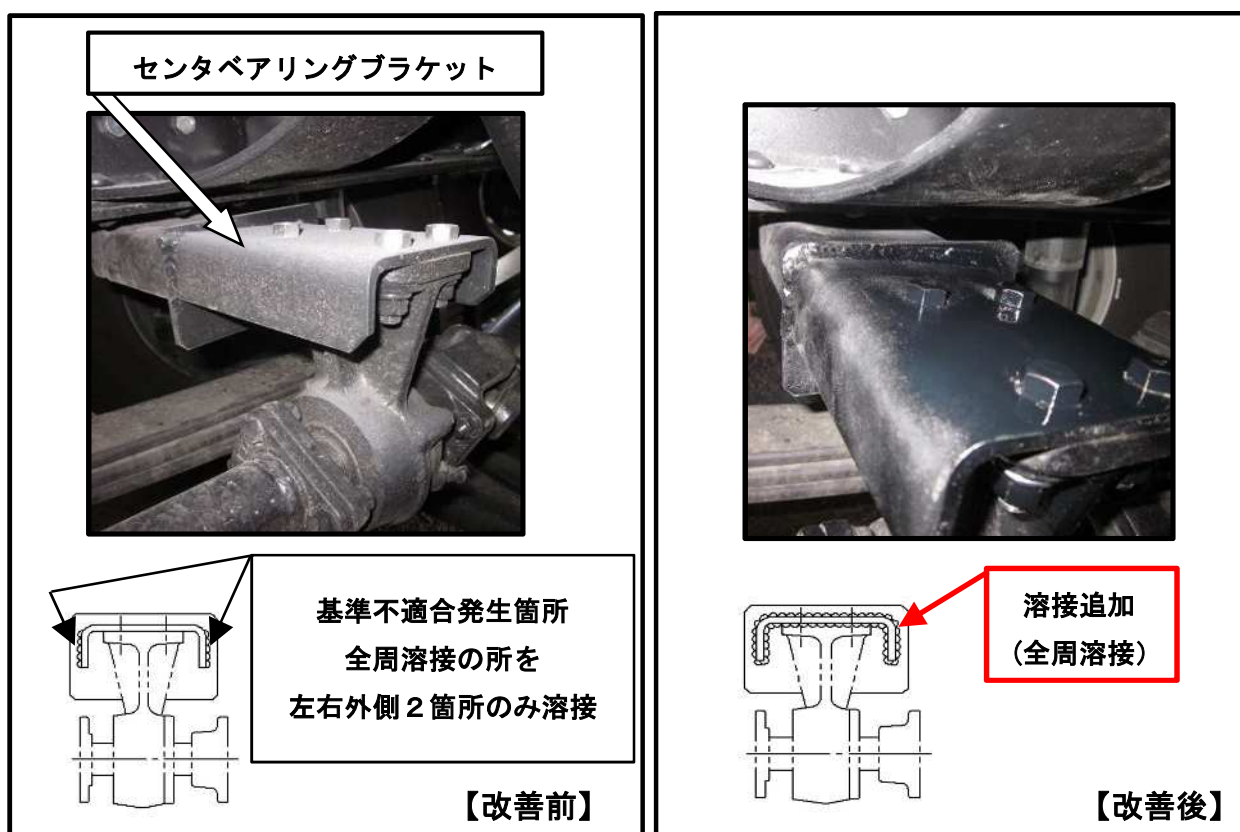


改善箇所説明図

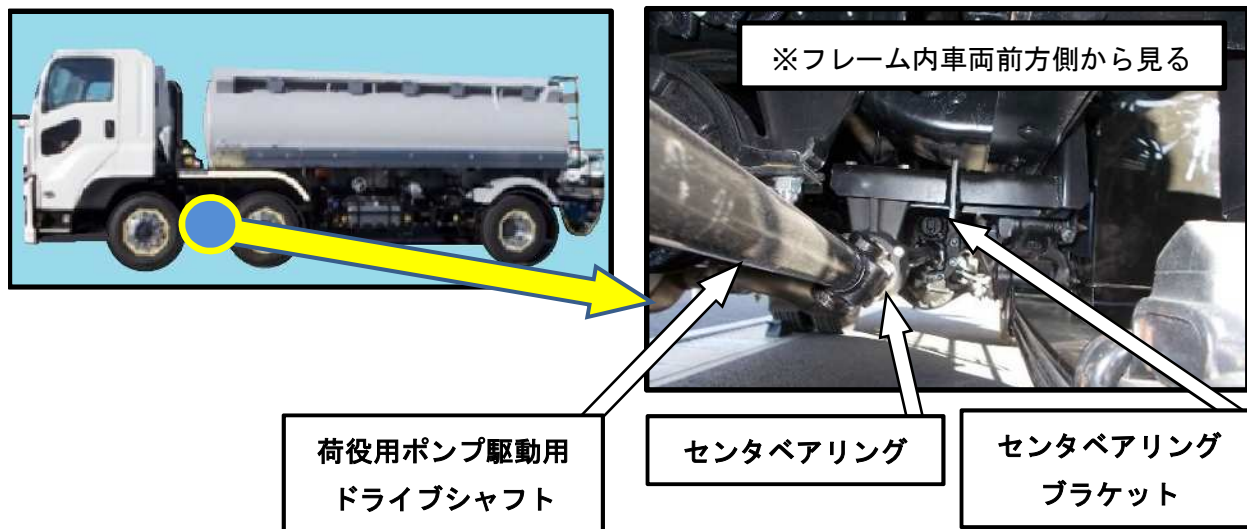

注： は対策箇所を示す

タンク車の荷役用ポンプを駆動させるドライブシャフトを中間で接続するセンタベアリングのブラケットにおいて、作業指示が不適切なため溶接未施工箇所がある。そのため、溶接部の強度が不足し、走行時の振動等により亀裂が生じることがあり、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合ブラケットが脱落する恐れがある。

【改善の内容】

溶接未施工部位に溶接を追加する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。