

改善箇所説明図



路線仕様大型バスの運転席右上側に設置されている配電ボックス内ハーネスにおいて、設計上の検討と組立部門への指示が不十分であったため、エアコン制御ユニットの車両後方上側エッジ部とハーネスが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、干渉部のハーネスが車両振動によって損傷して電装品の不動作や配線のショートに至り、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアコン制御ユニットのエッジ部に緩衝材を追加すると共に、ハーネスに損傷が認められた場合は、ハーネスを補修する。

注： は追加する部品を、 は損傷が認められた場合に補修する部品を示す。

識別：作業完了車には、追加した緩衝材付近のエアコン制御ユニットに青色ペイントを塗布する。