


改善箇所説明図

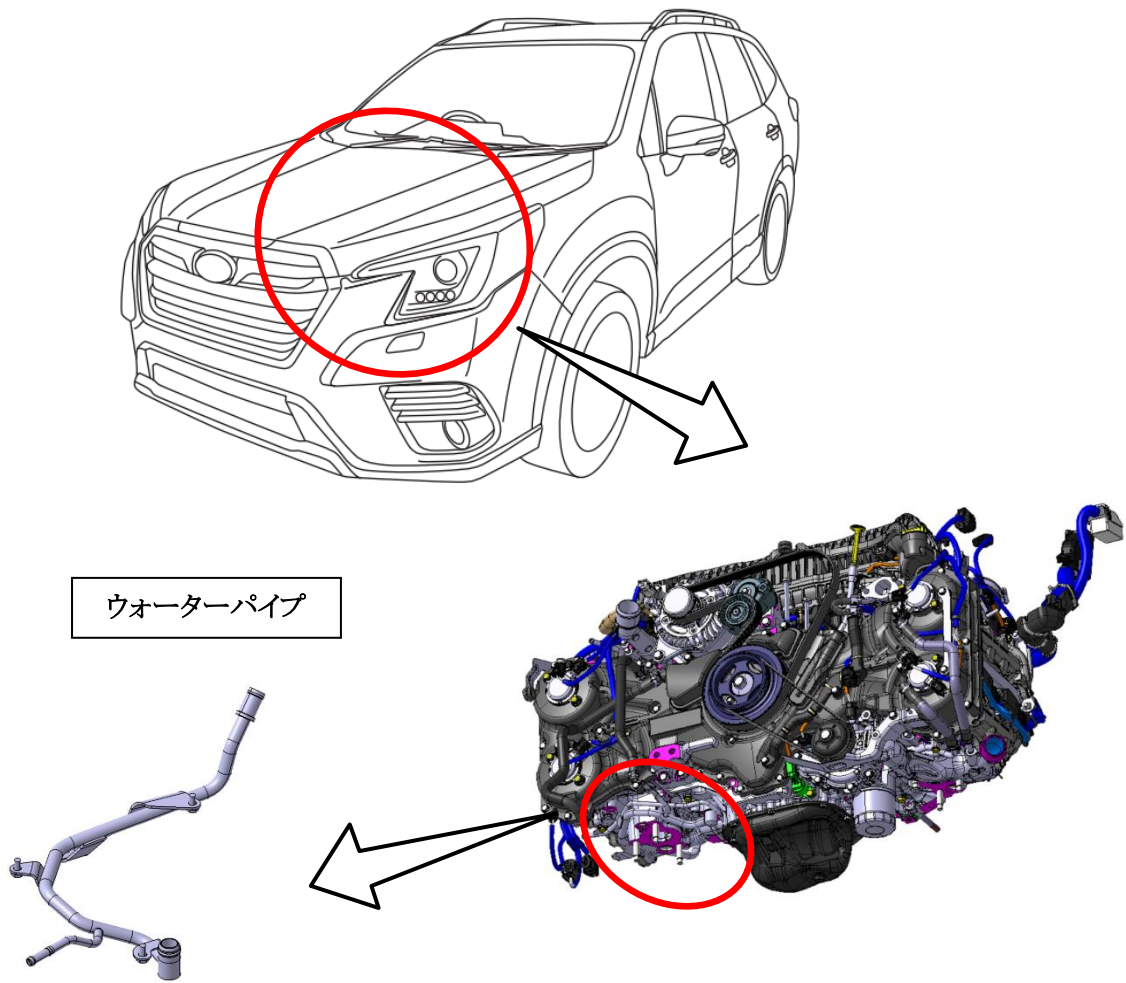

基準不適合発生箇所

原動機の組立工程において、ウォーターパイプをエンジンに締結するボルトの締め付けが不足しているものがある。そのままの状態で使用が続けると当該ボルトが脱落しクーラントが漏れ、最悪の場合、排気管へかかり火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、ウォーターパイプ締結ボルトを正規トルクで締め付ける。

注: は該当部品を示す。

識別: 打刻車台番号のハイフンの『下』に黄色ペイントを塗布する。