


## 改善箇所説明図

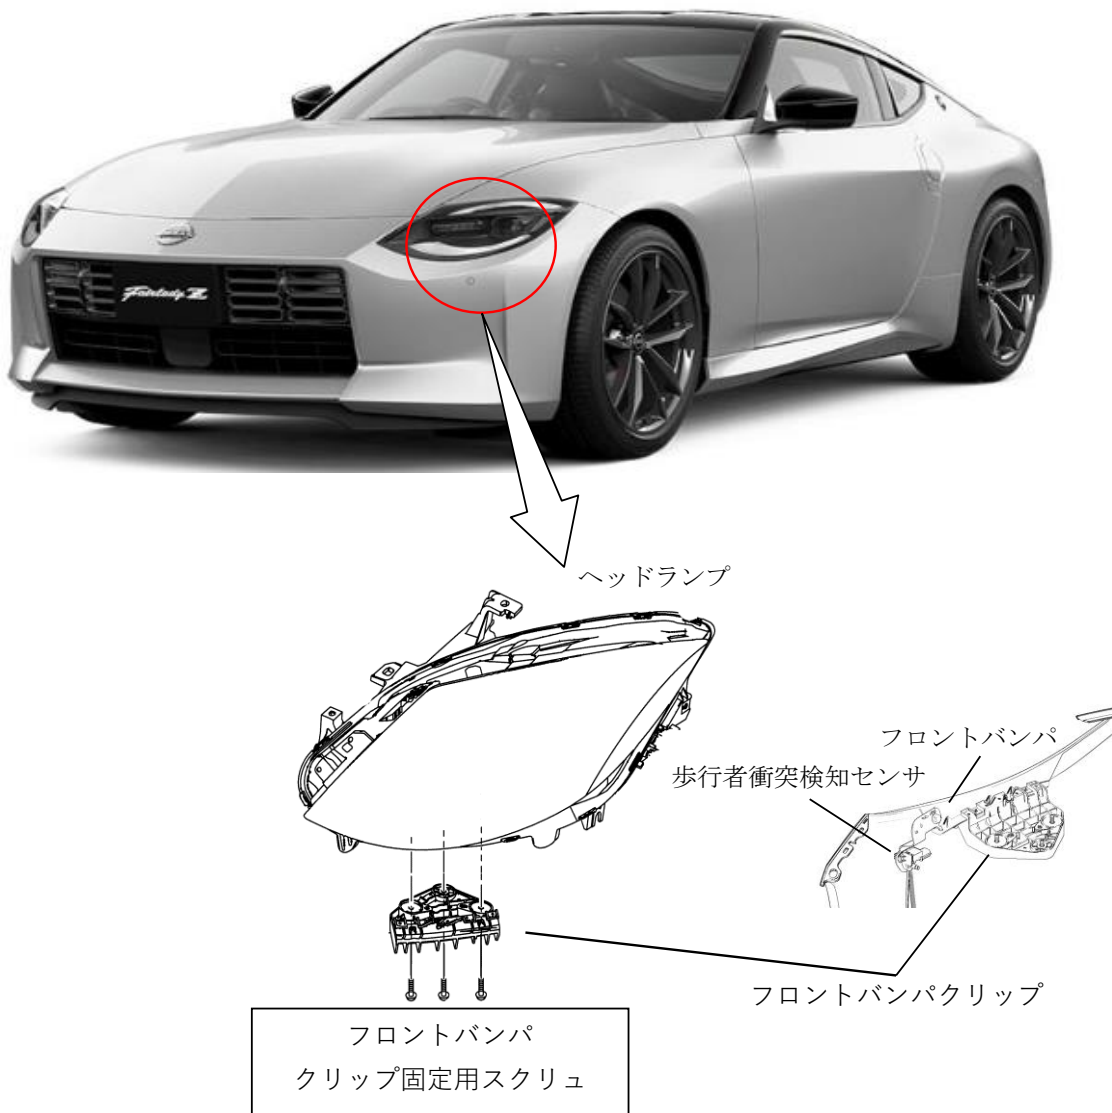

### 基準不適合発生箇所

左ヘッドランプに締結されるフロントバンパクリップの固定用スクリューにおいて、組立時に使用する締結工具の締付けトルク設定が不適切なため、正しく締結されていないものがあり、フロントバンパにガタが発生することがある。そのため、歩行者との衝突時にフロントバンパに固定されている歩行者衝突検知センサが正常に作動せず、ポップアップフードが正常に作動しないおそれがあり、最悪の場合、歩行者との衝突時に歩行者頭部及び脚部保護の基準を満足しないおそれがある。

### 改善の内容

フロントバンパクリップ固定用スクリューを正規トルクで締付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、正規トルクで締付ける部品を示す。