


改善箇所説明図

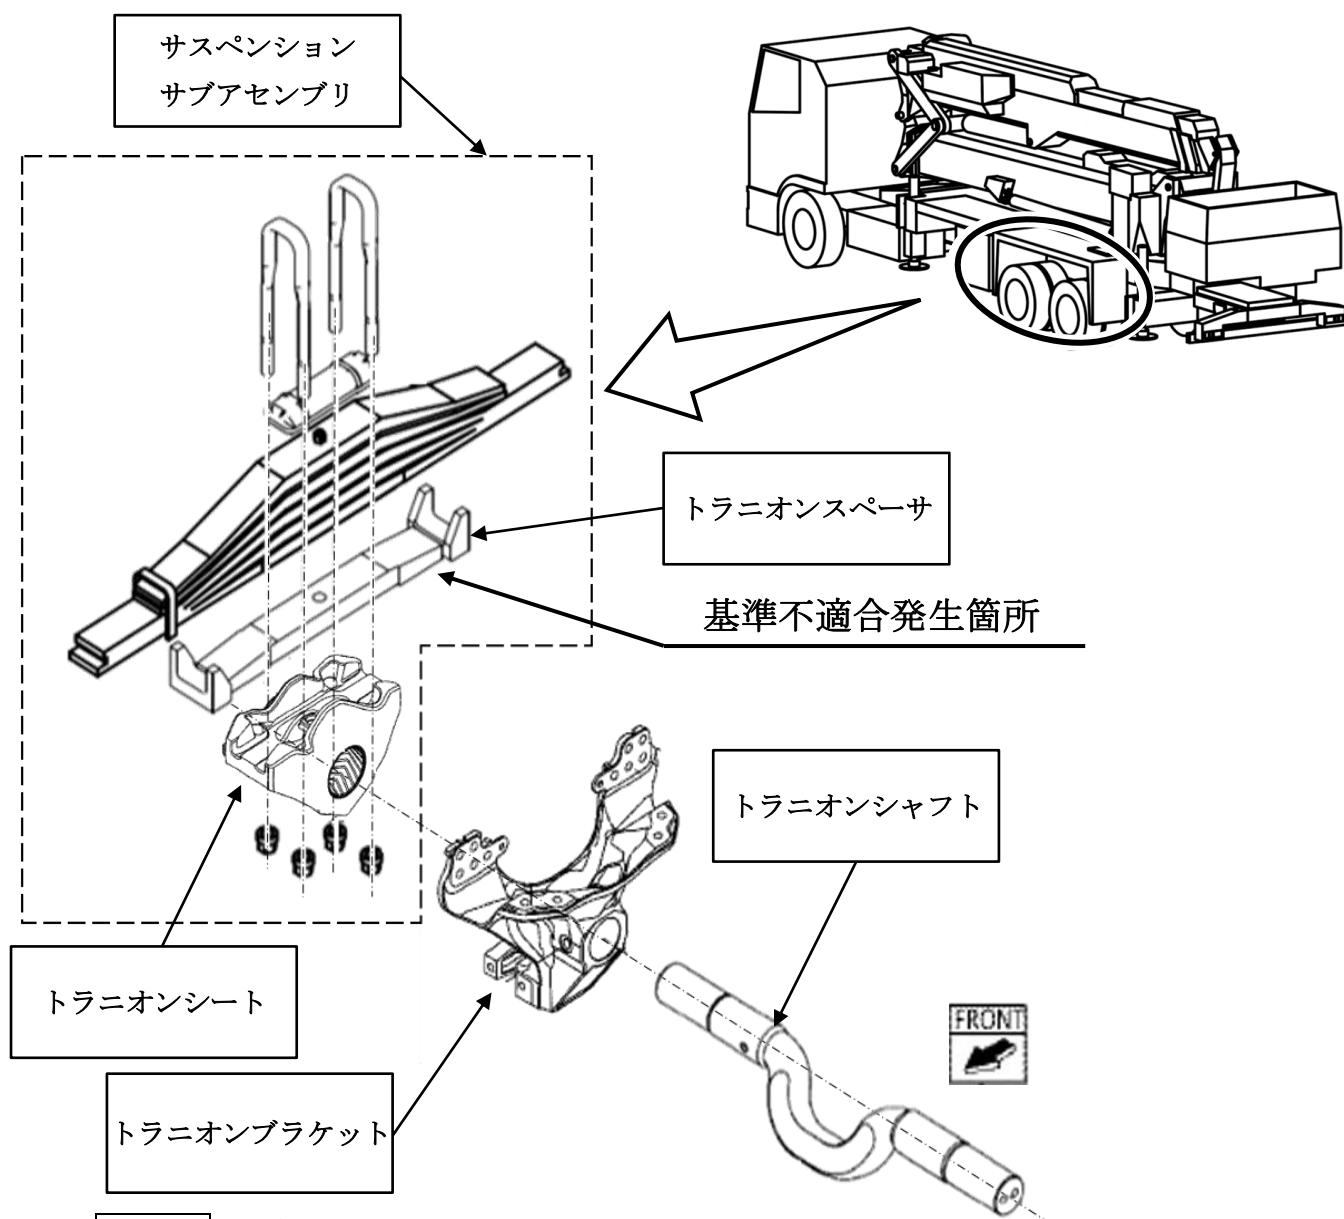

注：□ は交換部品を示す。

トラニオンサスペンションの低床化改造をした大型車において、トラニオンスペーサの加工指示が不適切なため、組付け時にトラニオンシートとトラニオンスペーサの着座が不安定になっている。そのため、走行振動等によりトラニオンスペーサが摩耗することにより、リーフスプリングを固定するUボルトの軸力が低下し、緩衝装置が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、トラニオンスペーサの対策品と損傷が懸念される部品を交換する。

識別： 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカ付近に No. 5399 のステッカーを貼付する。