


改善箇所説明図

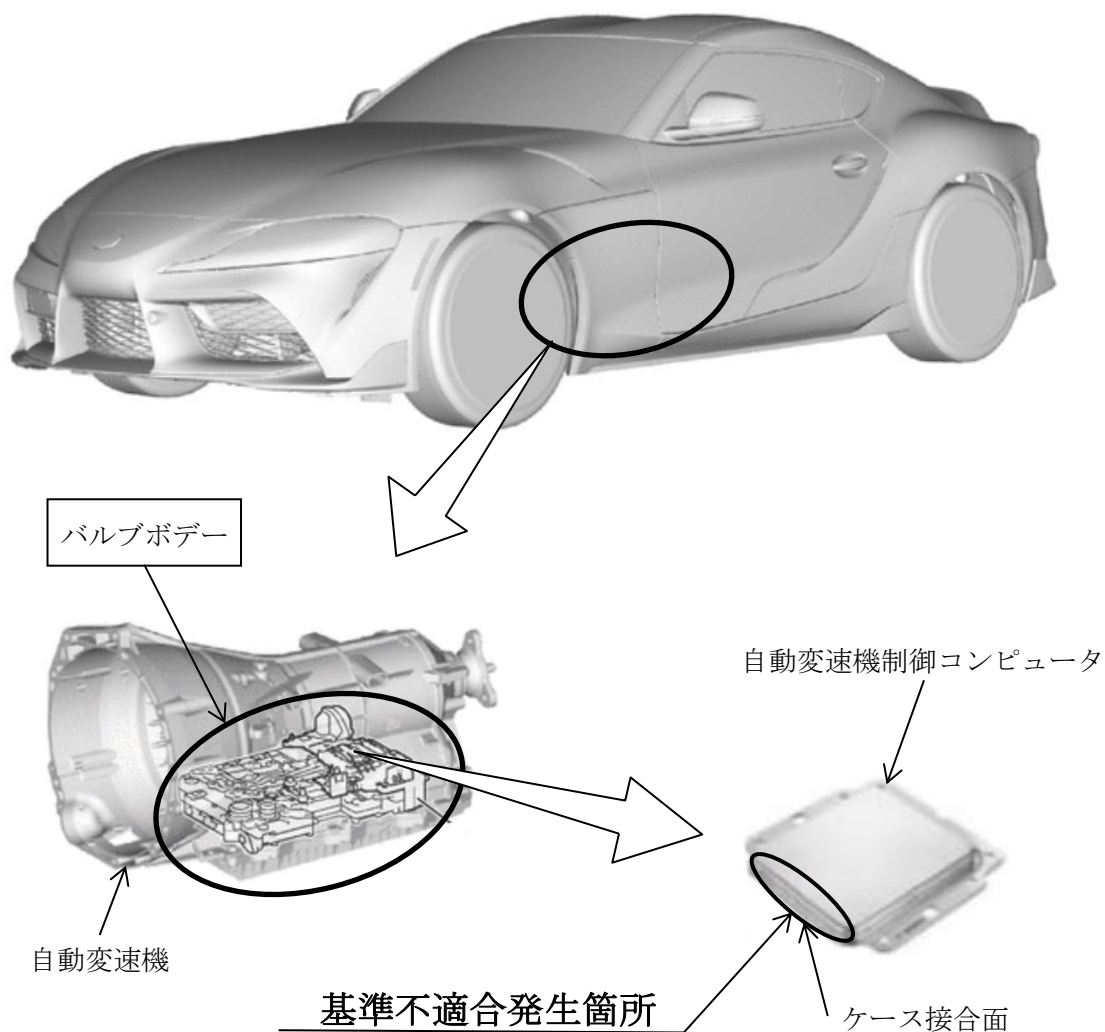

注：□ は交換部品を示す。

自動変速機内の制御コンピュータ（ECU）において、溶接機の管理が不適切なため、ECUケース接合面に溶接不良のものがあ。そのため、そのままの状態で使用を続けると、トランスミッションフルードがケース内部に浸入してフルード内の金属粉により短絡回路が形成され、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、良品の自動変速機制御コンピュータを搭載したバルブボデーと交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。