



改善箇所説明図

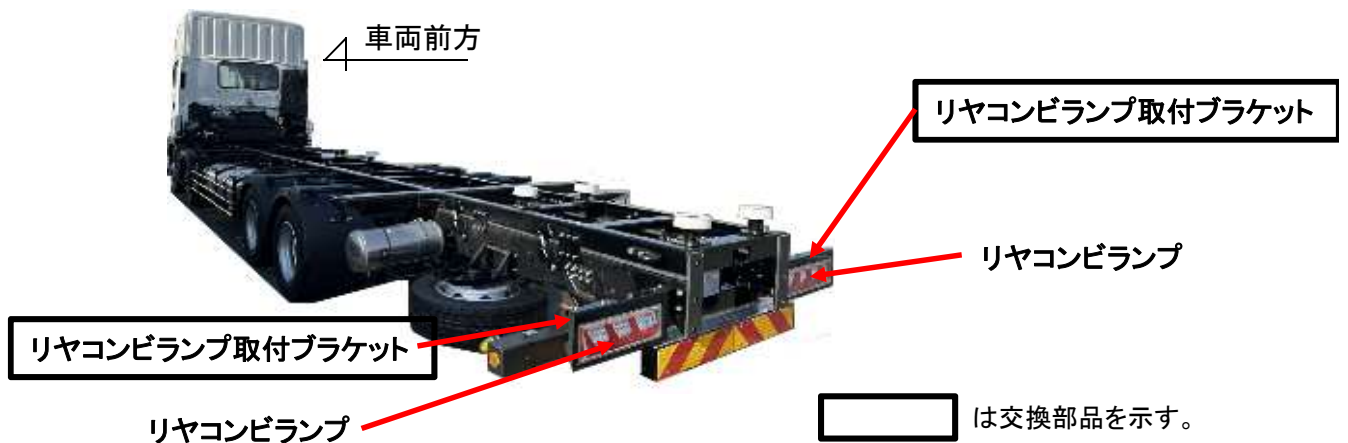

改修前

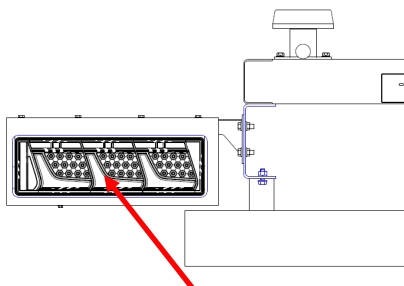



分割式リヤコンビランプ取付ブラケット

+



リヤコンビランプ化粧枠

改修後

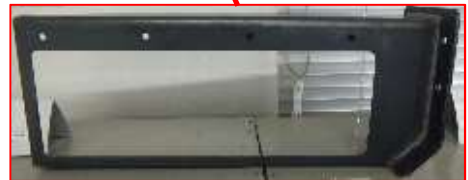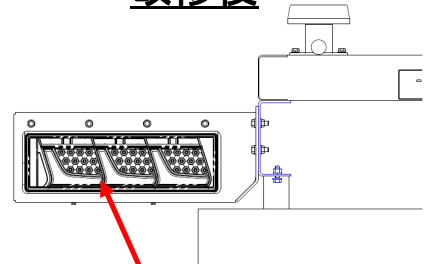

一体型リヤコンビランプ取付ブラケット

【不具合の内容】

スワップボディコンテナキャリアのリヤコンビランプ取付ブラケットにおいて、振動における検討が不十分なため、当該取付ブラケットの強度が不足している。そのため、走行振動などにより当該取付ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、リヤコンビランプと共に脱落することで、他の交通の妨げとなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リヤコンビランプ取付ブラケットを対策品に交換する。また、リヤコンビランプを点検し、破損がある場合は新品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5460のステッカーを貼付する。