


改善箇所説明図

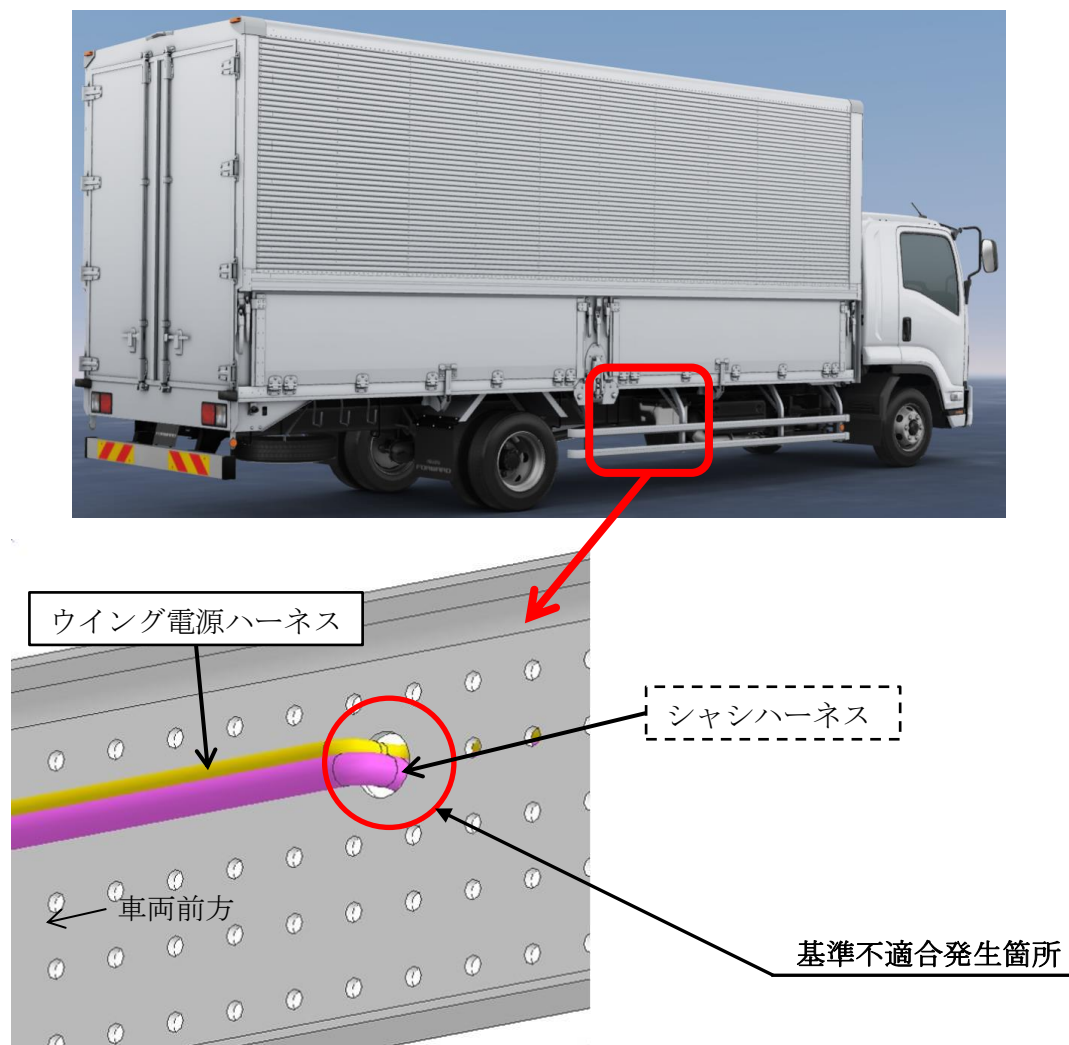

注： は配策変更部品を示す。

注： は損傷がある場合の交換部品を示す。

ウイング車のウイング電源ハーネスの配線配策箇所において、製造管理が不適切なため、ウイング電源ハーネスがシャシハーネスを押しつけてしまい、シャシハーネスの保護のない部分がシャシフレームに干渉することがある。そのため、走行振動等でシャシハーネスの被覆が破れ短絡し、最悪の場合、エンジンが停止し火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、ウイング電源ハーネスの配策を変更し、シャシハーネスに損傷がある場合は新品に交換する。

識別の方法

改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5481のステッカーを貼付する。