


改善箇所説明図

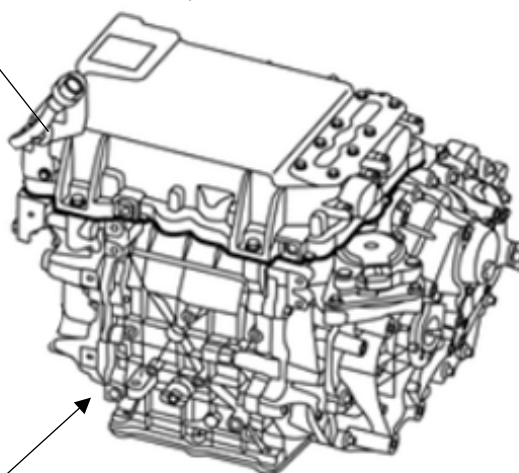

駆動モータ



基準不適合発生箇所

駆動モータにおいて、ベアリング組付治具が不適切であったため、組付時にオイルシール用Oリングが損傷したものがある。そのため、使用過程で当該部位から駆動モータ内の冷却用オイルが漏れ、絶縁抵抗が低下し、最悪の場合、駆動モータの出力が停止して走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、駆動モータを良品と交換する。(4WD車については後輪用駆動モータを交換する。)

識別：黄色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。