
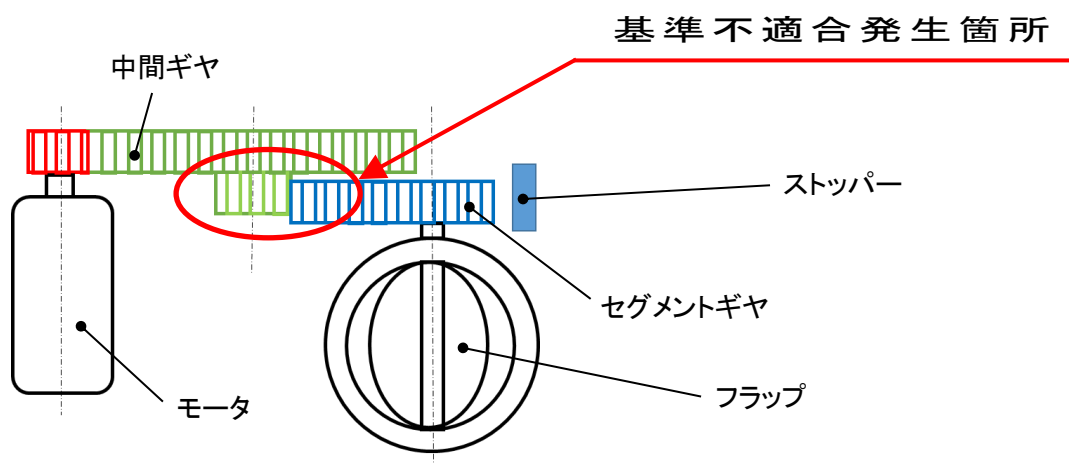


改善箇所説明図

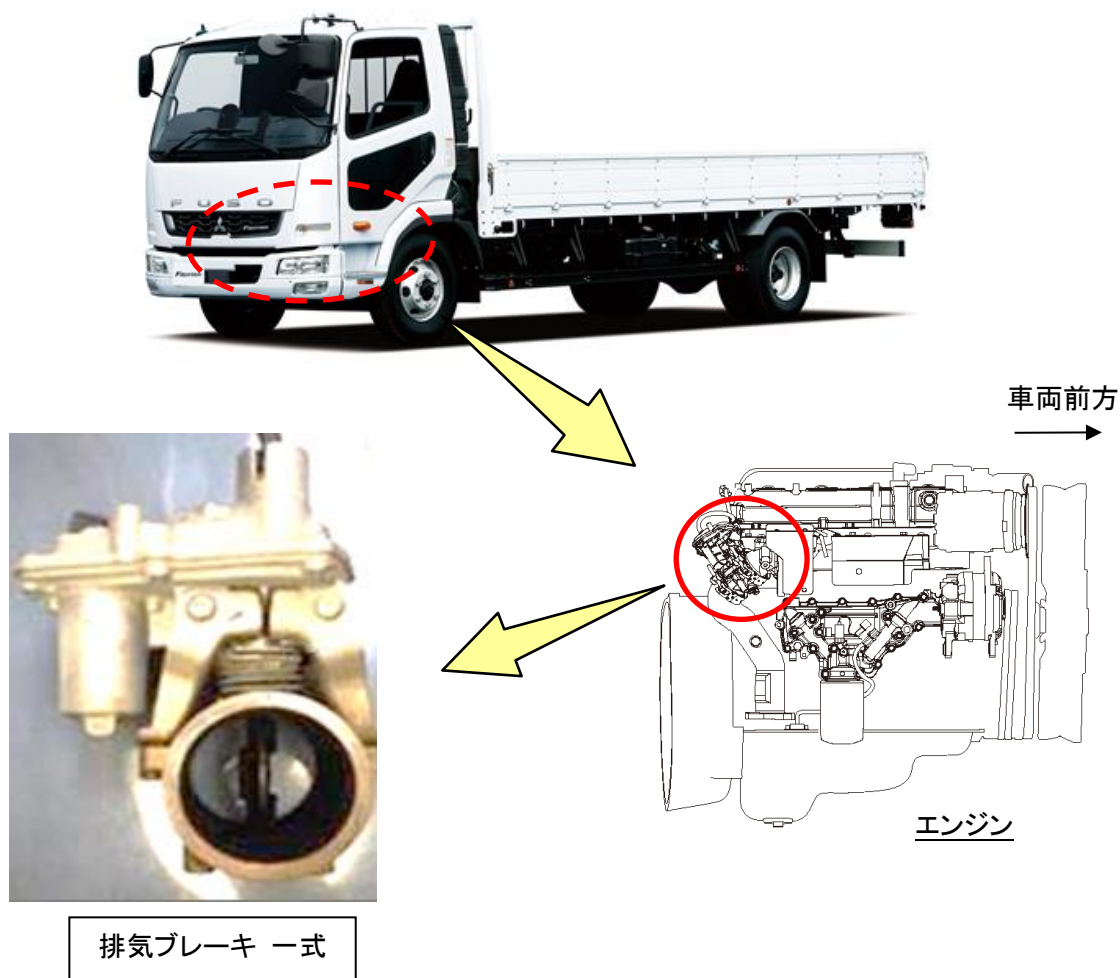

4V20 型エンジンを搭載したトラックの排気ブレーキにおいて、エンジン ECU の制御プログラムが不適切なため、排気ブレーキ駆動用ギヤがストッパーに対して想定を超える速度で当たることがある。そのため、当該事象が繰り返されると排気ブレーキ駆動用ギヤ及び中間ギヤが破損して排気ブレーキが不作動になり、エンジン制御警告灯が点灯する。

改善措置の内容

全車両、エンジン ECU の排気ブレーキ制御プログラムを対策品に書き換えると共に、排気ブレーキ一式を新品に交換する。

注：□ は、新品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、排気ブレーキ上面に白色ペイントを塗布する。