

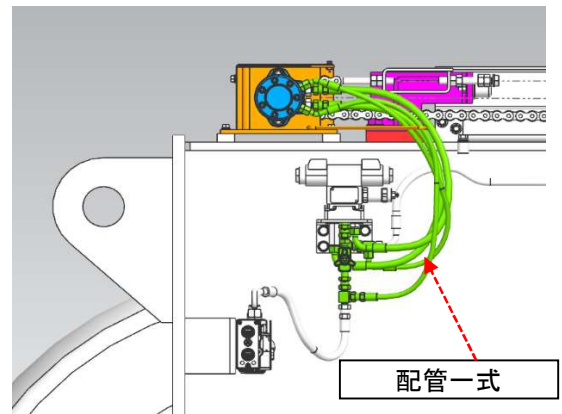


改善箇所説明図

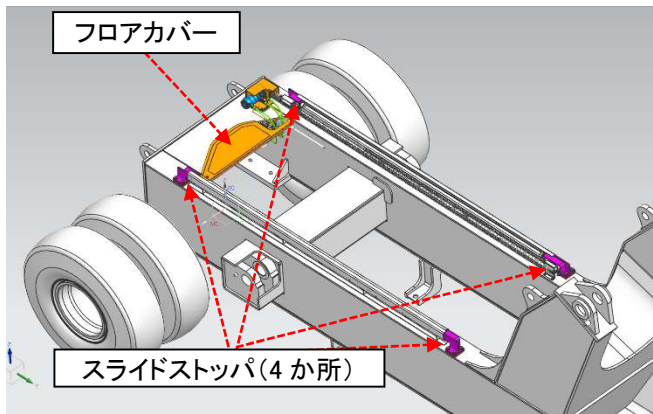

基準不適合発生箇所

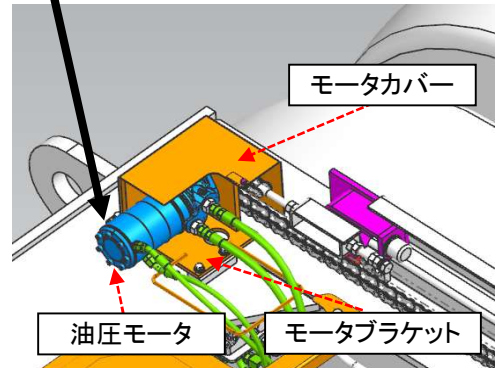

は交換部品を示す。

フォーク・ローダの運転者室（キャビン）の位置を保持する油圧モータにおいて、油圧回路へエアや不純物等の混入により空転する場合がある。そのため、制動時にキャビンがレール上を滑走し、スライドストッパに衝突することがある。最悪の場合、スライドストッパが破断してキャビンが車体から落下する。

改善内容

全車両、油圧モーター式とスライドストッパを対策品に交換し、キャビンコントローラーのソフトウェアを変更する。

識別: 車台番号の末尾の右に白色ペイントを塗布する。