


改善箇所説明図

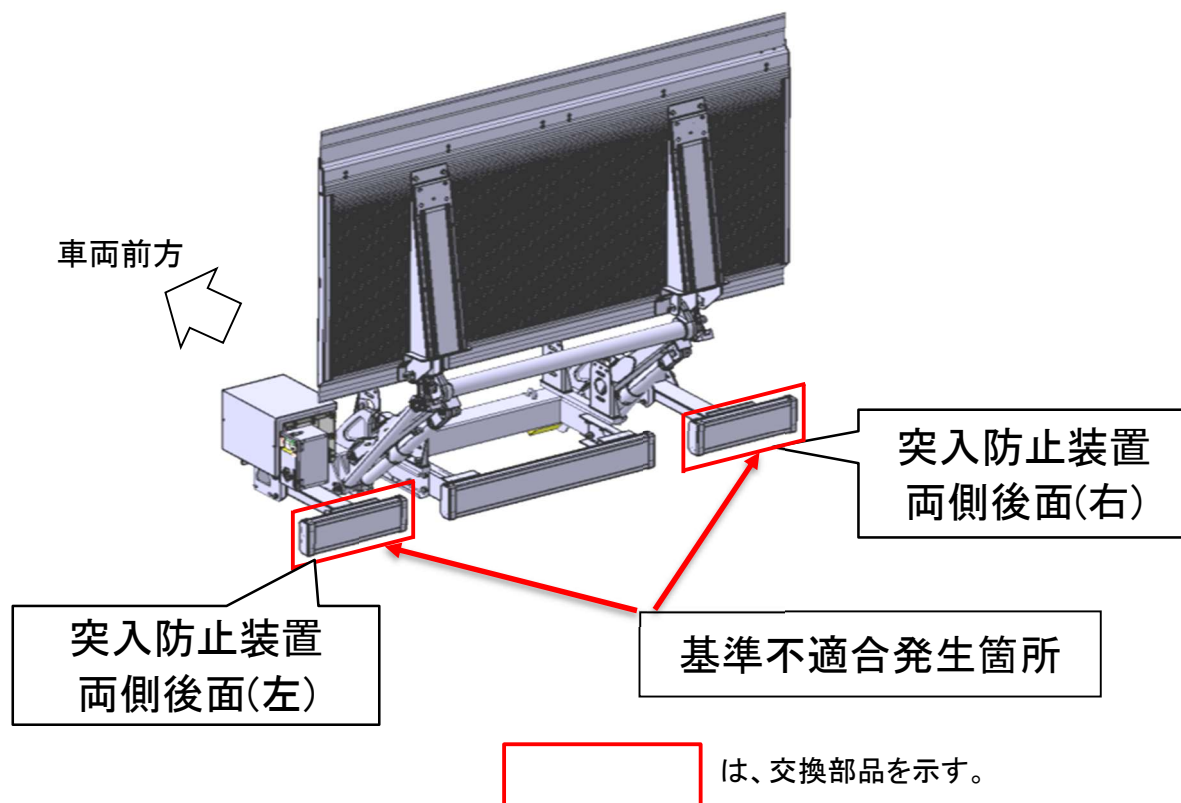

【不具合の内容】

3分割式の突入防止装置において、設計時の確認が不十分なため、全幅2,000mm以上の自動車に装着した場合、当該装置の両側後面の有効表面積が420cm²に満たない。
そのため、保安基準第18条の2に適合していない。

【改善措置の内容】

全車両、突入防止装置の両側を対策品に交換する。

【識別】

改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.5508のステッカーを貼付する。