


改善箇所説明図

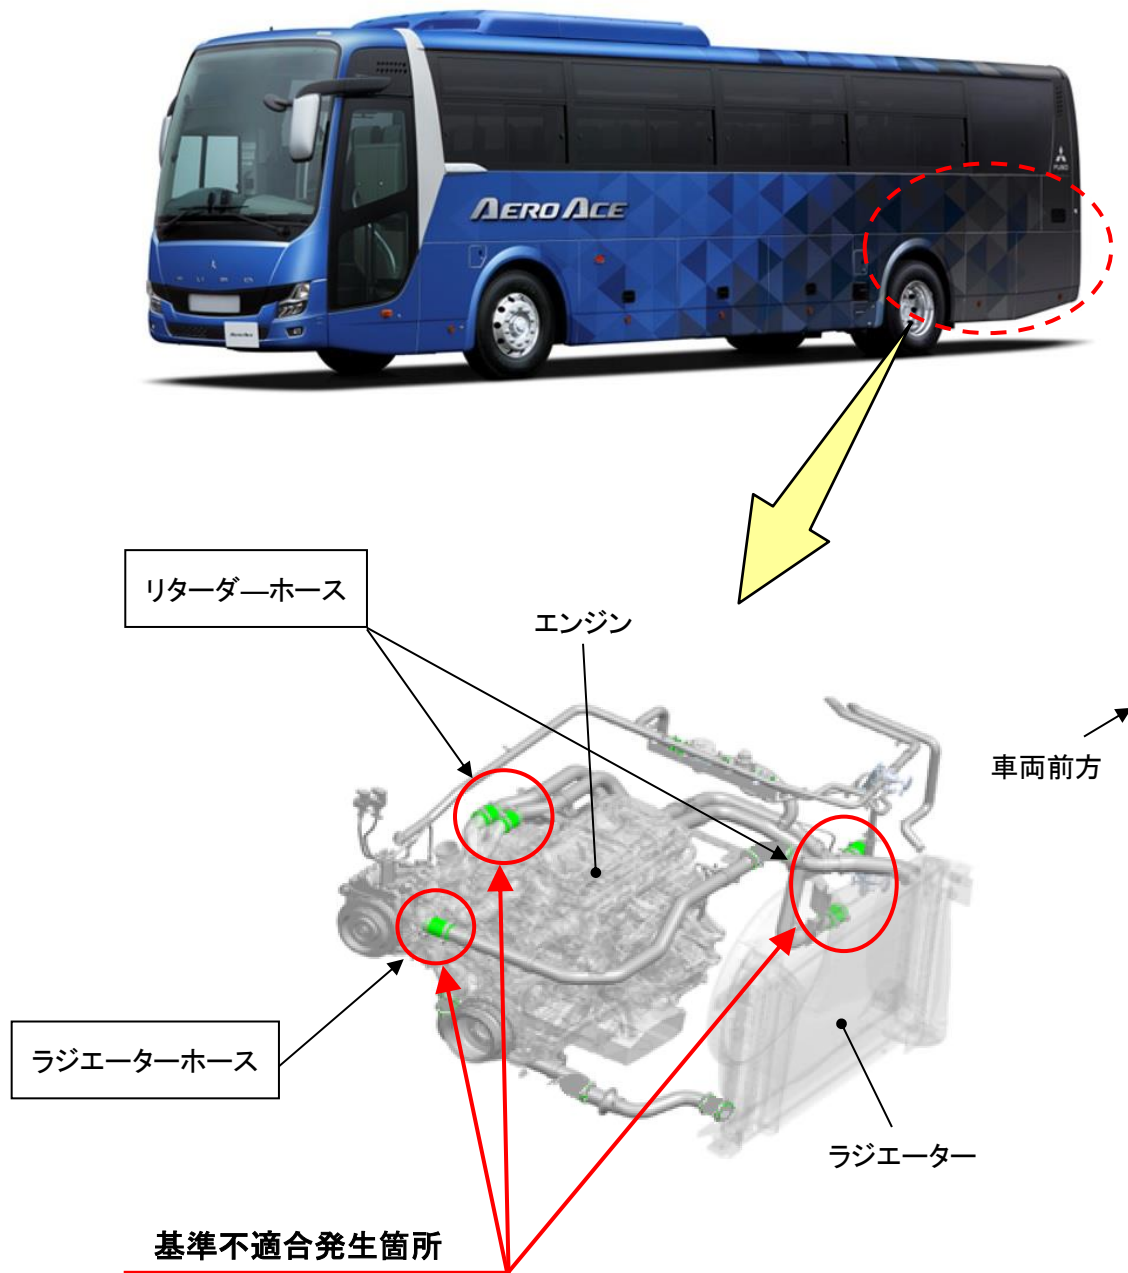

大型観光バスのリターダーホースおよびラジエーターホースにおいて、補強方法が不適切なため、補強糸と母材ゴムの密着力が不足しているものがある。そのため、ホース内冷却水の圧力変動によって補強糸が摩耗して破断すると、当該ホースが破損して冷却水が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リターダーホースとラジエーターホースを対策品に交換する。

注：□ は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、ラジエーターホースの上面に白色ペイントを塗布する。