


改善箇所説明図




M20リフター付バン




M20リフター付バン フロア下面

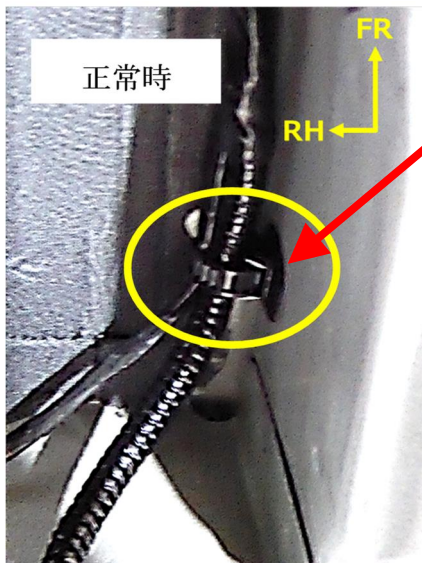

不具合発生時

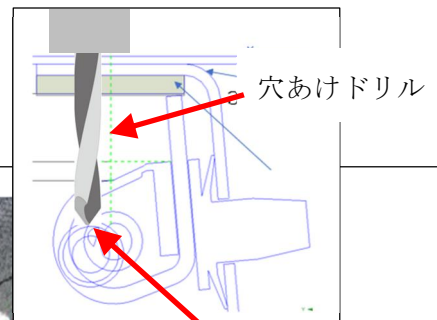

ハーネスクランプバンド
損傷

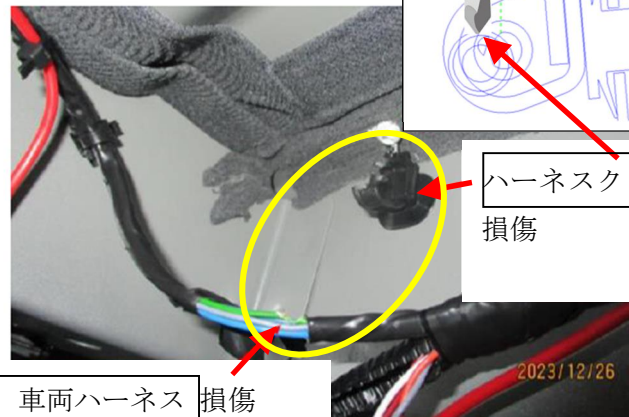

不具合発生箇所

燃料計ハーネスにおいて、作業指示管理が不十分だったため、車両床面加工時に当該ハーネスを損傷させたものがある。そのため、燃料残量の情報が燃料計に伝わらず、最悪の場合、走行中にエンストし再始動出来ないおそれがある。

改善の内容

全車両、車両ハーネスの損傷有無を確認し、損傷がみられた場合はハーネスを新品と交換する。

識別：改善実施済シール（銀色 丸シール）を製造銘板付近に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。