


改善箇所説明図

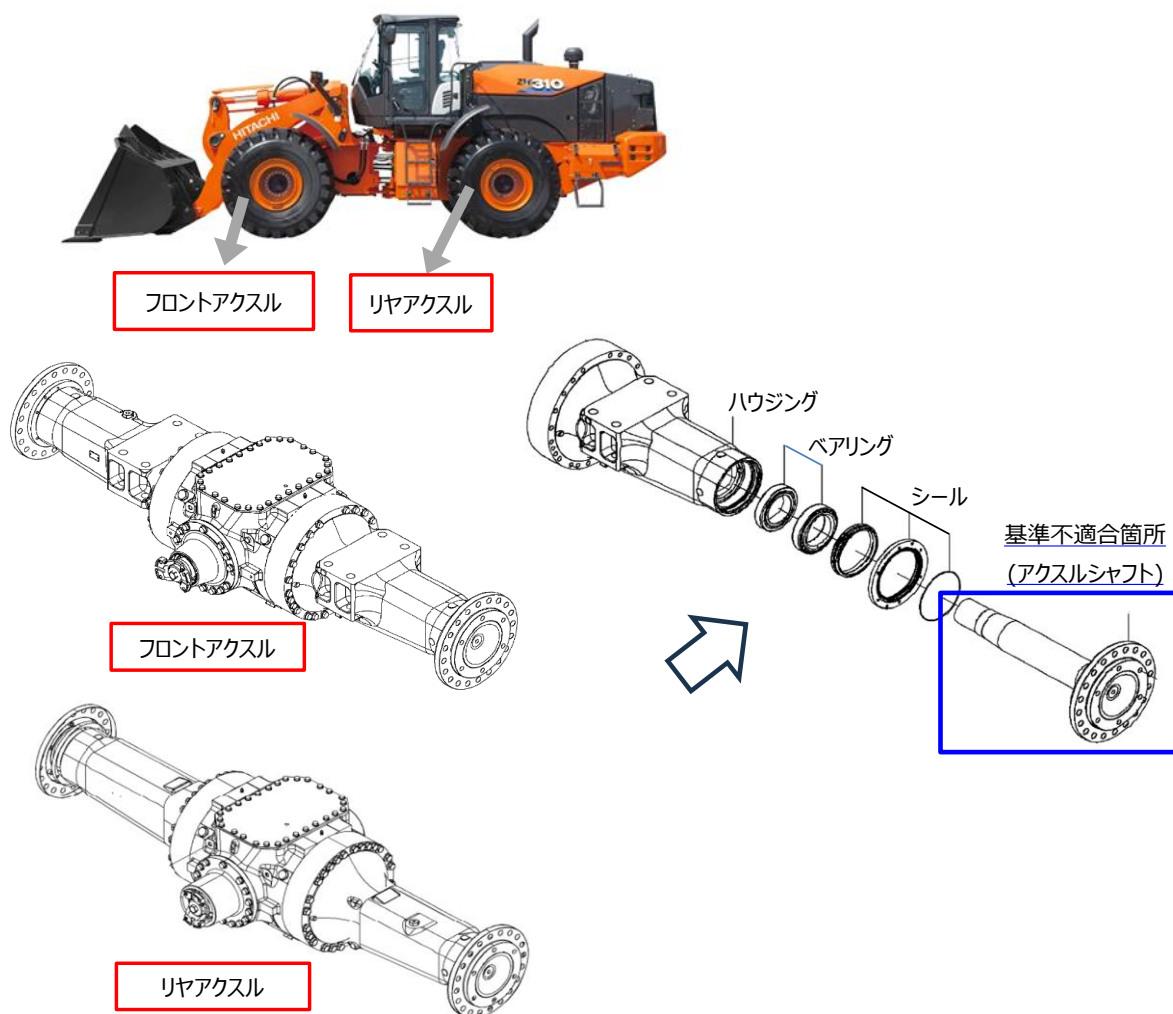


注: は交換部品を示す。

ショベル・ローダのアクスルにおいて、アクスルシャフトの熱処理が不適切なため、熱処理深さが設計仕様を満足せず、強度が不足しているものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、アクスルシャフトに亀裂が発生するおそれがある。また、最悪の場合、アクスルシャフトが折損してタイヤが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

前後アクスルを対策品に交換する。

識別: アクスルの銘板のMFG ナンバに刻印を追加することにより識別する。

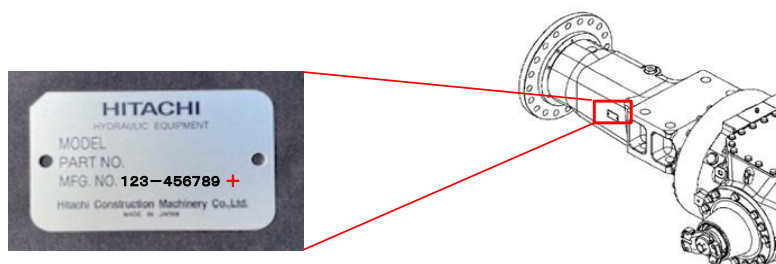

MFG ナンバに刻印「+」を追加