



改善箇所説明図

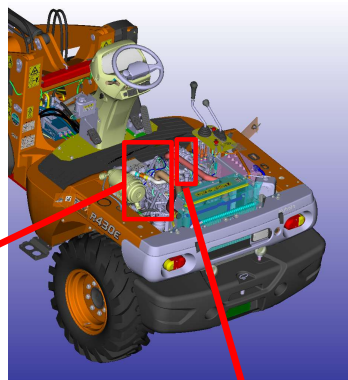


エンジン拡大図

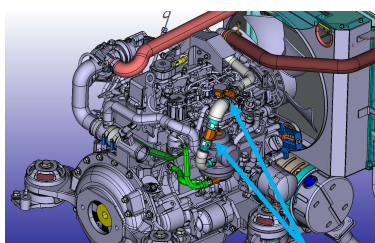

ヒータ(2個)

ハーネス接続箇所

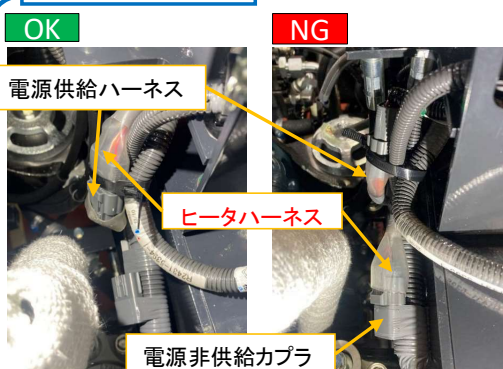

基準不適合発生箇所
(部品名)電源非供給カプラ

不具合内容:

サービスポート仕様(※)のショベル・ローダにおいて、作業指示等が不十分だったため、ブローパイガス回路のヒータハーネスを誤って電源非供給カプラに接続したことに伴い、ヒータが機能しない可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、寒冷環境下でブローパイガス回路が凍結閉塞することでエンジンブローパイガス圧が上昇、エンジンオイルが逆流し、最悪の場合、エンジンが過回転して破損するおそれがある。

※ 運転席にあるレバーを操作することで後付け油圧アタッチメント等に油圧を供給できる配管を取り付けた仕様

改善の内容:

サービスポート仕様の対象車両に対し誤ったハーネス接続が確認された場合、正規のハーネス接続に修正する。

改善後の識別:

ハーネスの接続で識別する。