


改善箇所説明図

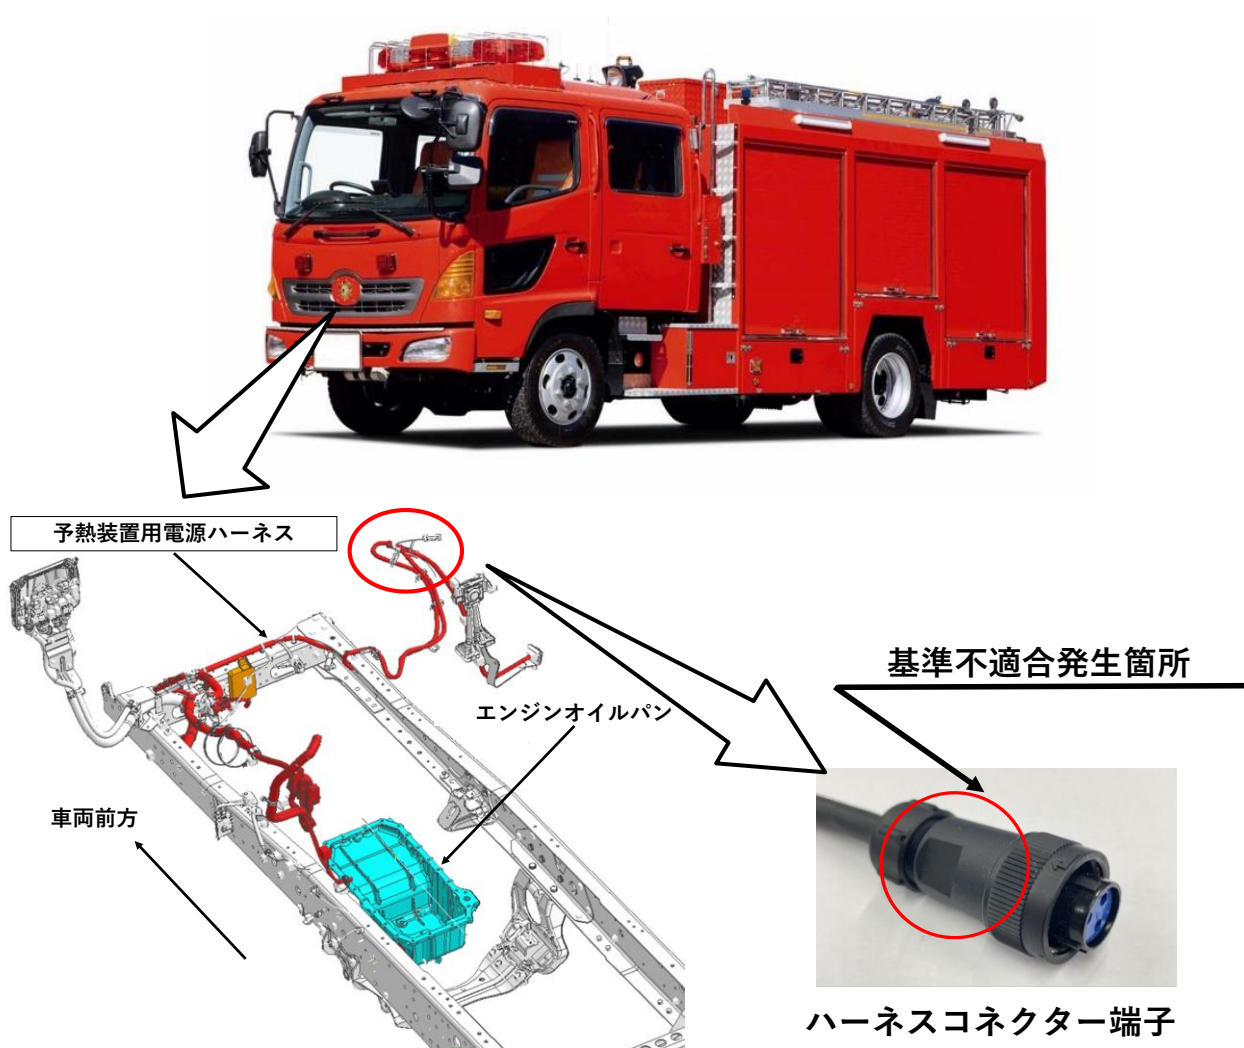

注 部品は交換部品を示す

エンジンオイルの予熱装置用電源ハーネスにおいて、作業指示が不十分だったため、端子の絶縁処理が適切に行われていないものがある。
そのため、通電時の発熱により絶縁処理に使用した素材が炭化することで絶縁破壊が起こり、最悪の場合、短絡による火災に至るおそれがある。

改善の内容： 全車両、当該ハーネスを良品に交換する。

識別:改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo. 5581 のステッカーを貼付する。