


改善箇所説明図




背面図

改善前

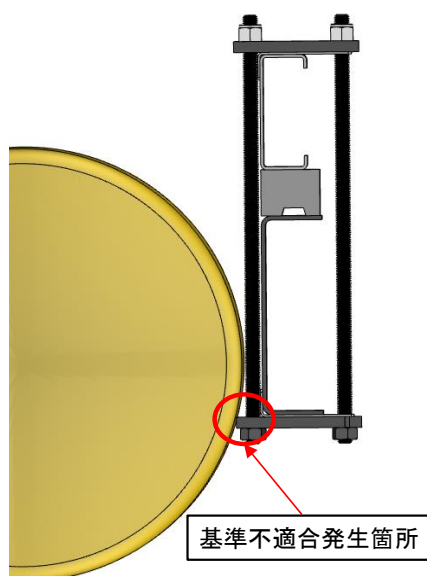

改善後

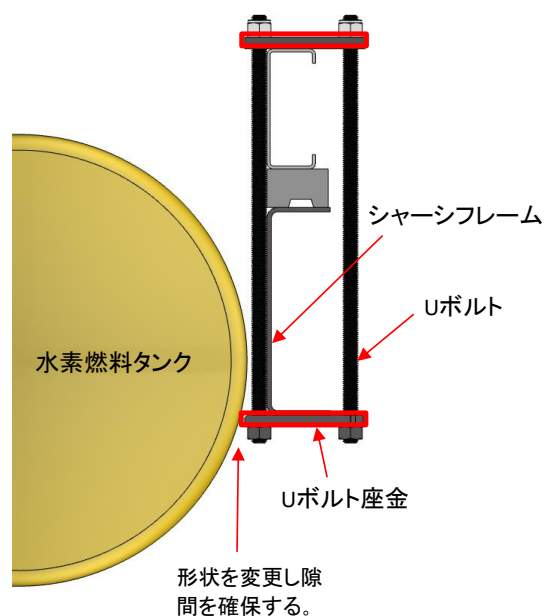

 は交換部品を指す

冷蔵冷凍車の左最前方シャシUボルト座金(以下、「Uボルト座金」)において、設計時の検討が不十分だったため、水素燃料タンクとUボルト座金の隙間が不足しているものがある。
そのため、走行時の振動等により、水素燃料タンクとUボルト座金が増え続け干渉し、そのままの状態で使用を続けると、水素燃料タンクが破損し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、上下のUボルト座金を、形状を見直したものに交換する。
水素燃料タンクに傷が付いていた場合は、必要に応じて、水素燃料タンクの補修又は交換をおこなう。

【識別】

荷箱の製造銘板ステッカーに緑色の識別シールを貼り付けする。