


改善箇所説明図

対象車両外観

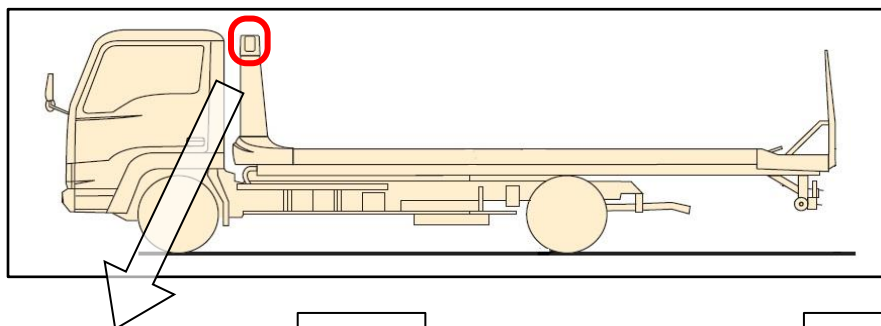

外観



外側レンズ
取外し後



改善前



改善後



○は交換部品を示す。

【不具合の内容】

運転席メータパネルの作動状態表示装置において、補助方向指示器の設定が不適切なため、前面または後面に備える方向指示器に異常が発生した場合、点滅回数に変化せず、運転者が異常を認識できない。そのため、保安基準に適合しない。

【改善の内容】

全車両、補助方向指示器の電球を対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車両助手席側ドア開口部のドアストライカー付近へ識別用のシールを貼付する。

