


改善箇所説明図

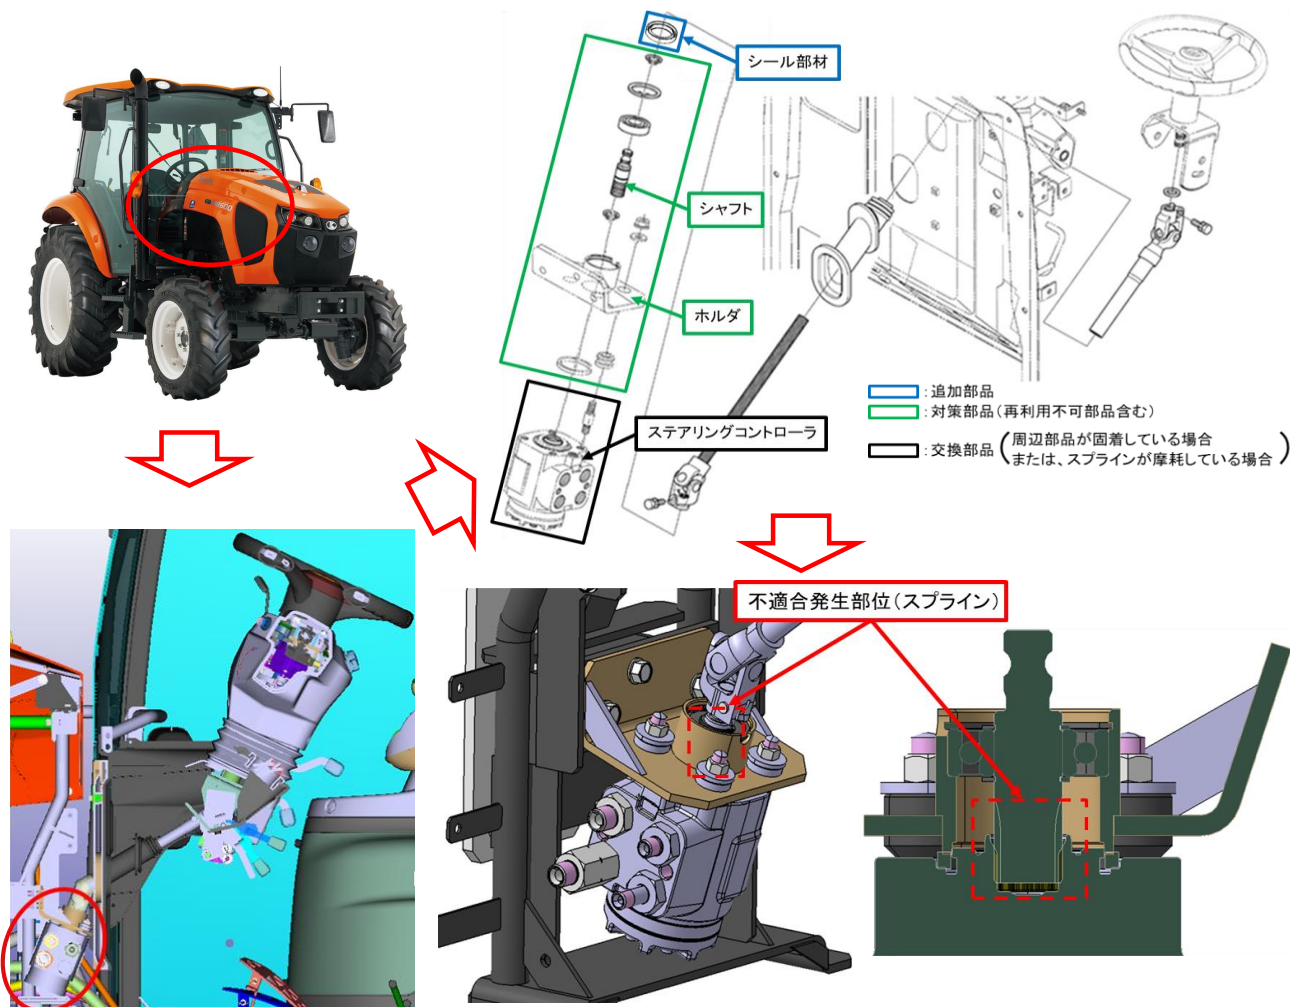

不具合内容:

農耕トラクタのステアリングコントローラに付属されるホルダにおいて、水浸入に対する設計が不十分なため、ホルダ内部に水が浸入し、ホルダに接続されるスプラインに錆が発生することがある。また、振動摩耗に対する設計が不十分なため、錆と振動によりスプラインが摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けるとスプラインの摩耗が進み、最悪の場合、ステアリングが空転し、ステアリング操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、水浸入対策としてステアリングコントローラ上部にシール部材を追加し、被水防止カバーを追加したホルダに交換すると共に、振動摩耗対策としてホルダに接続されるシャフトを対策品に交換する。なお、ステアリングコントローラを含む周辺部品が固着している場合や、ステアリングコントローラのスプラインが異常摩耗している場合には、関連部品を新品に交換する。

※1 交換部品については、改善箇所説明図を参照。

※2 部品準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知した上で、順次対応する。

改善後の識別:

右図の場所(ステアリングコントローラ中央)に赤色マーキングを実施する。

