


改善箇所説明図

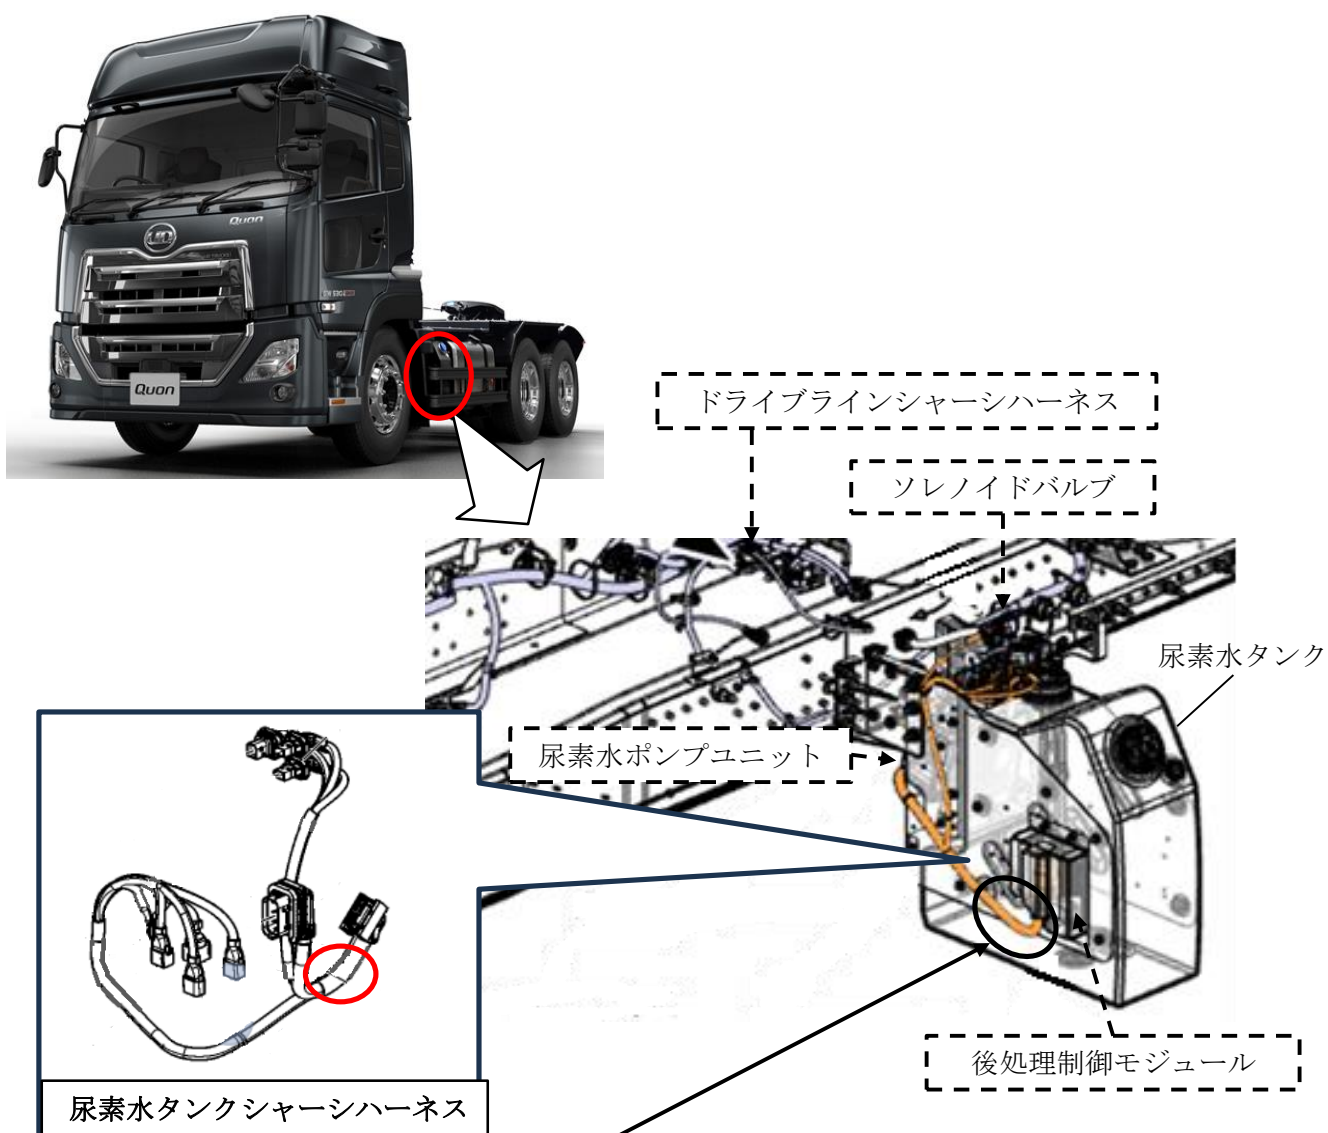

基準不適合発生箇所

GH13型エンジン搭載トラクタの尿素水タンクシャーシハーネスにおいて、暫定品の作業指示が不適切なため、防水加工の仕様が異なるものがある。そのため、防水性能が確保されず、加工部位からの水浸入により、配線が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、導通不良によりインストルメントクラスタ上に警告灯点灯及び警告音が吹鳴するとともに排出ガス後処理装置が不作動となり、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、尿素水タンクシャーシハーネスを正規品に交換するとともに、各コネクタを点検し腐食が認められた場合は、接続側の部品を新品と交換する。

注： は交換する部品、 は必要に応じて交換する部品を示す。

識別：後処理制御モジュールブラケットのボルトに赤ペイントを塗布する。