


改善箇所説明図

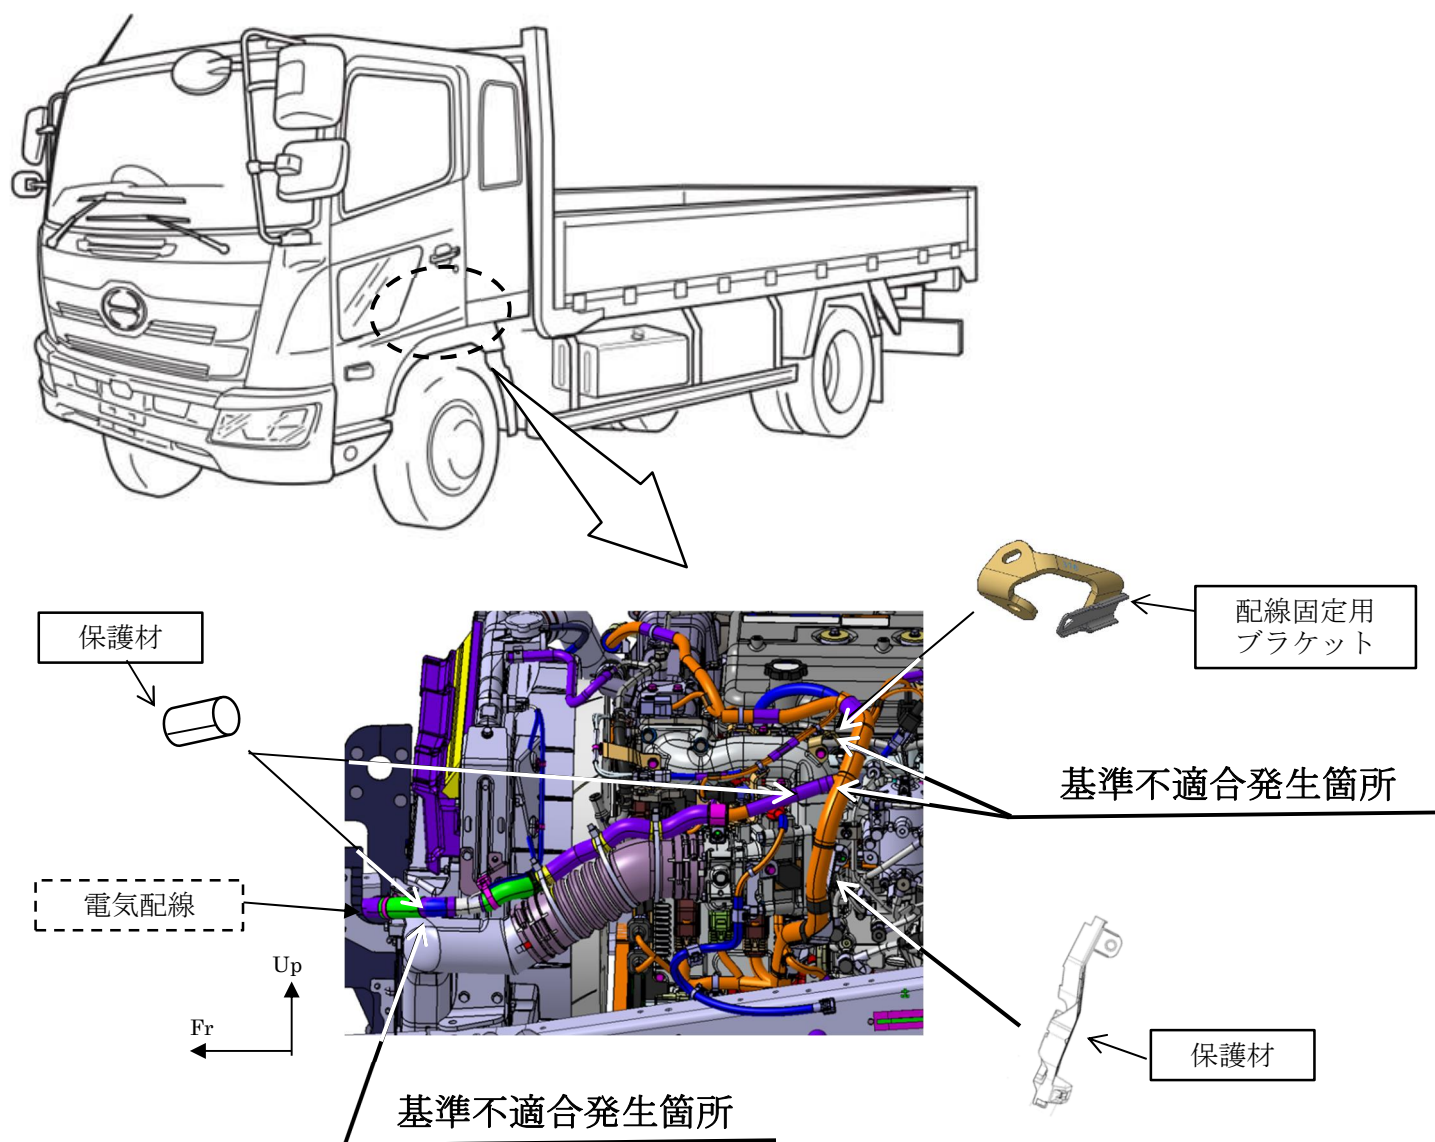

注： は追加および交換する部品を示す。

注： は必要に応じて補修する部品を示す。

エンジン左側の電気配線において、配索の設計検討が不十分なため、配線がインタークーラー等の周辺部品と干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの振動等で配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線の短絡により火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該配線に保護材を追加するとともに、一部車両に対しては配線固定用ブラケットを対策品に交換する。なお、当該配線に損傷が認められる場合は補修する。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート上側右部に黒色ペイントを塗布する。