


改善箇所説明図

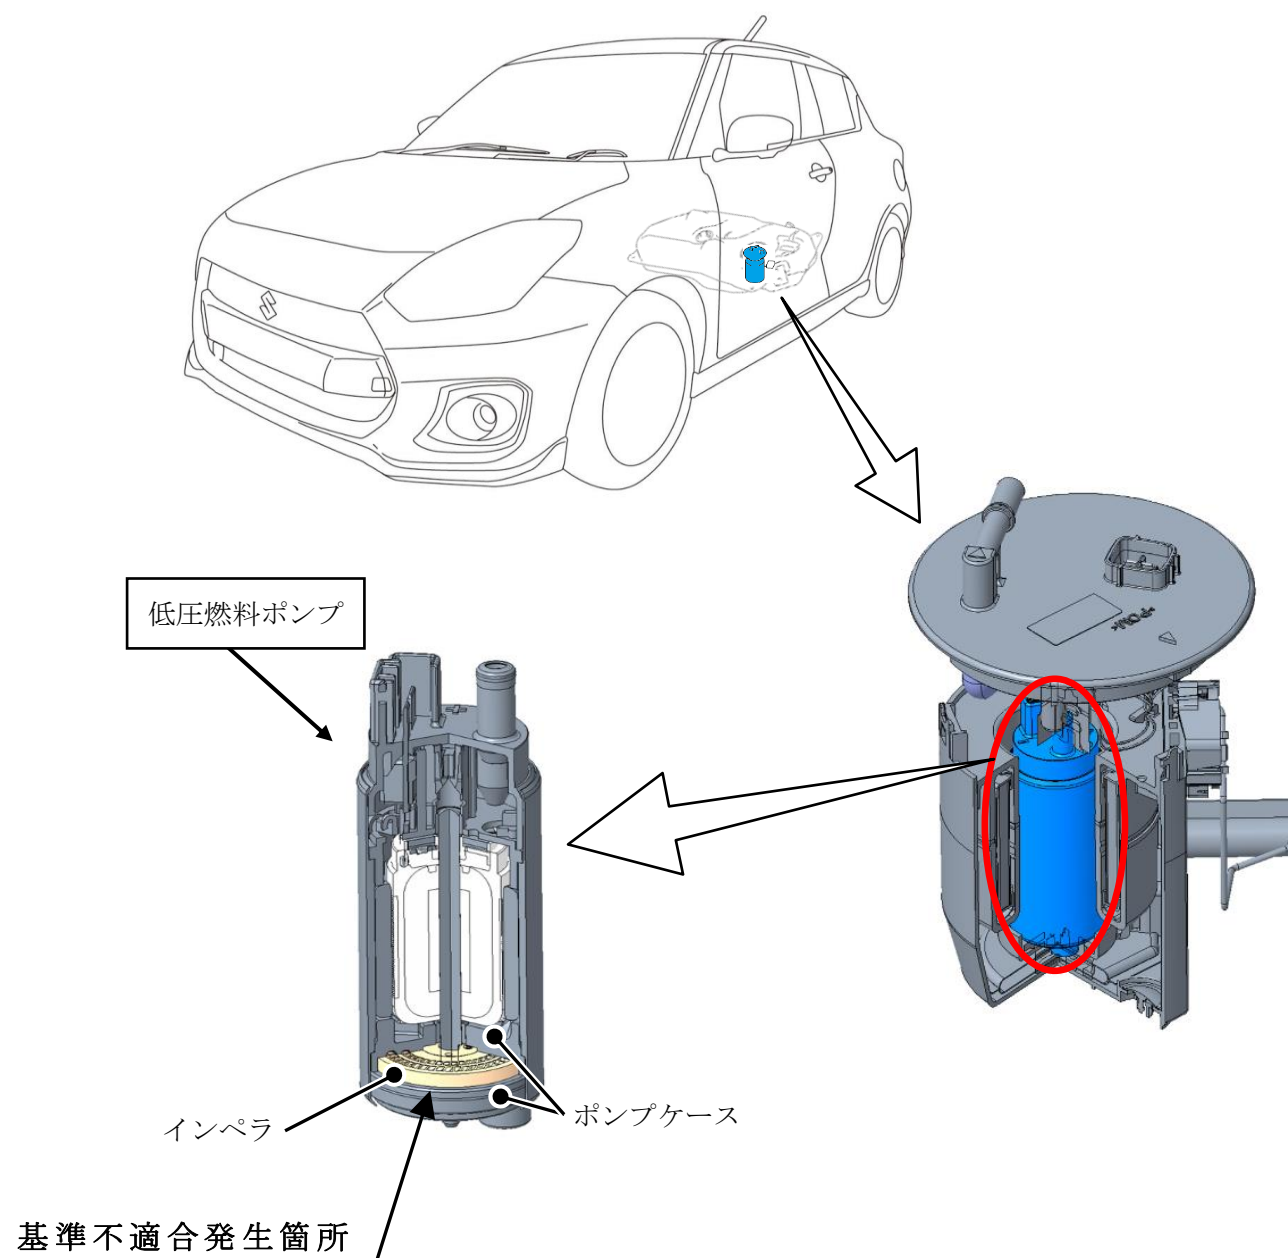

低圧燃料ポンプにおいて、燃料によるインペラ(樹脂製羽根車)の膨潤量の評価が不十分であったこと、及びインペラとポンプケースのクリアランスが不適切だったため、燃料の成分により膨潤したインペラがポンプケースと接触することがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。

識別： I Dプレートに黄緑色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。