


改善箇所説明図

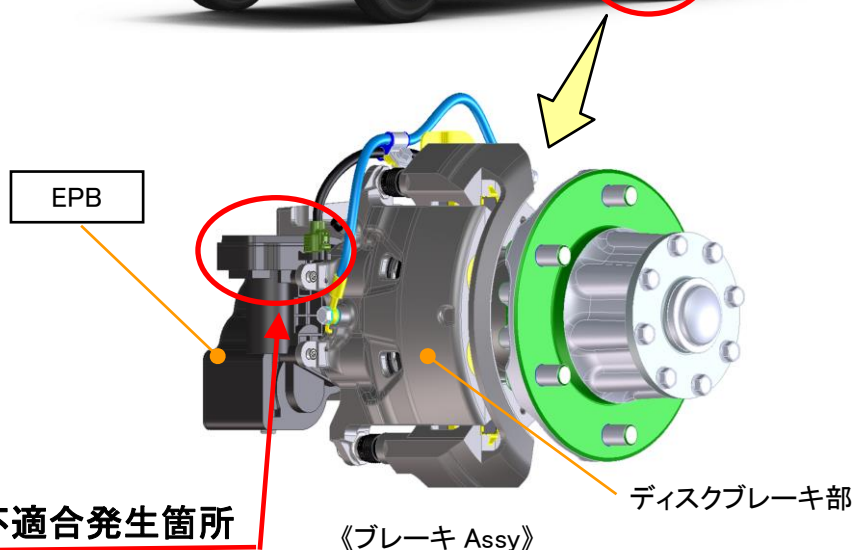

基準不適合発生箇所

電動式パーキングブレーキ（EPB：Electric Parking Brake）において、内部部品の製造不良により、作動/解除操作を行った際にシステムが過電流を検知し、ブレーキシステムが停止することがある。そのため、制動力が不足もしくはブレーキ引きずりが発生するおそれがある。また、メータクラスタの EPB ウォーニングランプ（橙）が点灯するが、ブレーキ引きずりが発生した状態で気付かずに走行するとブレーキが高温になり、最悪の場合、周辺部品から出火するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、EPB を対策品に交換する。なお、ブレーキ引きずりの痕跡がある場合は、ブレーキ ASSY を交換する。

注：□ は、対策品に書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、EPB に白色ペイントを塗布する。