


改善箇所説明図

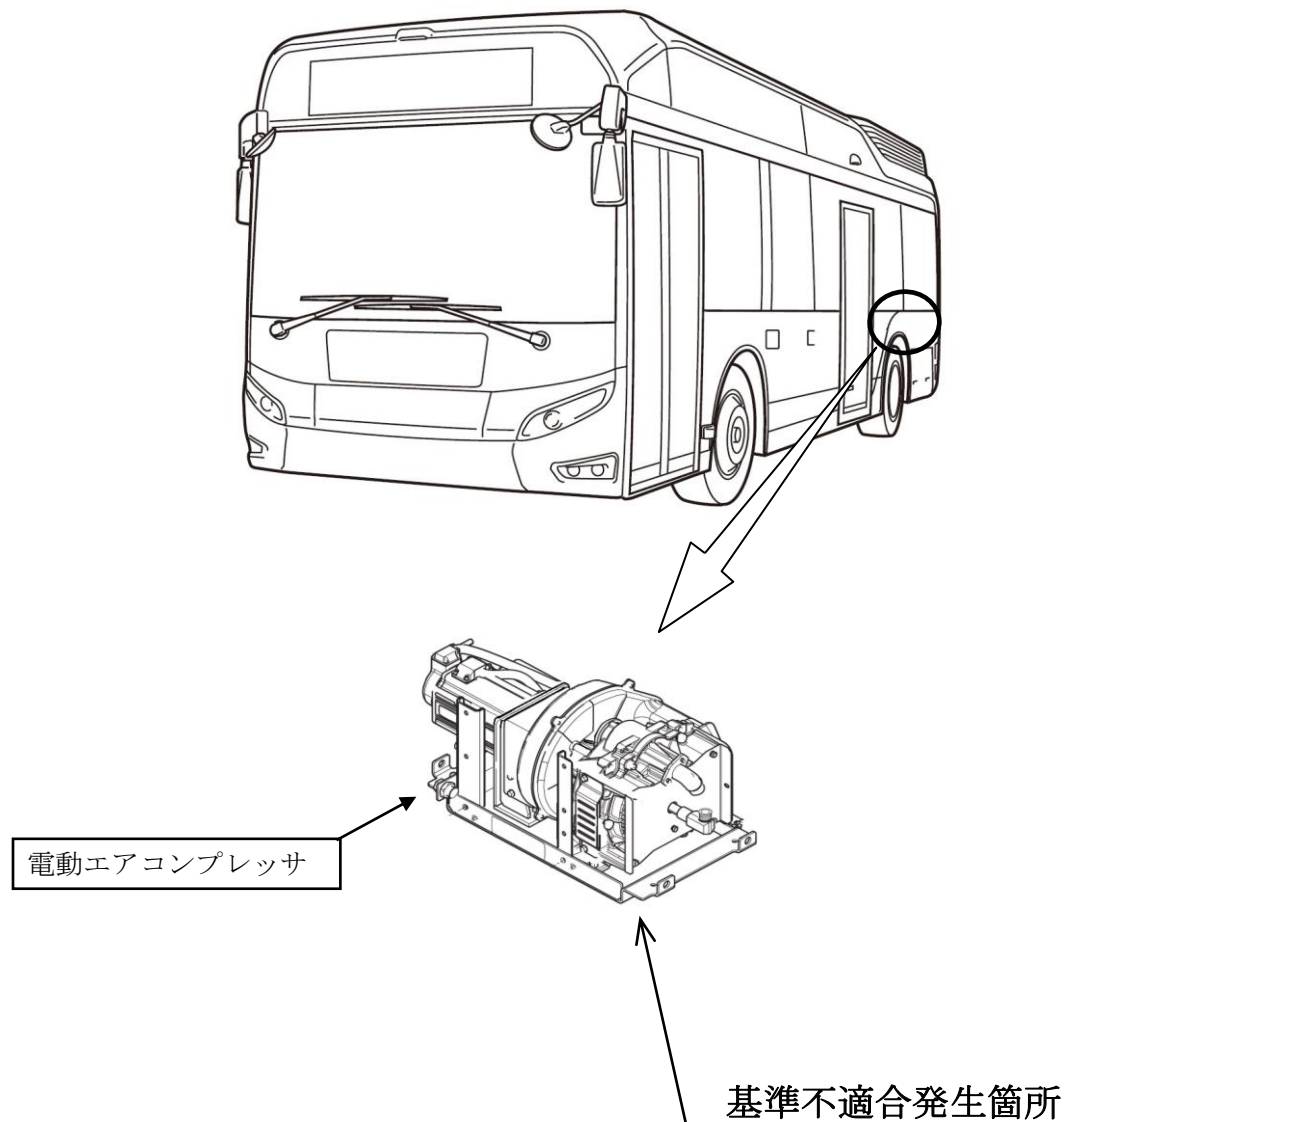

注：□ は交換する部品を示す。

ブレーキ用エアタンクにエアを供給する電動エアコンプレッサにおいて、内部ベアリングの耐熱性の検討が不十分なため、ベアリングが焼付いてコンプレッサの回転数が低下し、エア圧が低下することがある。そのため、警告灯の点灯および警告音が吹鳴し、そのまま使用を続けるとパーキングブレーキが解除できず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、電動エアコンプレッサを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレート左中央部に黒色ペイントを塗布する。