


改善箇所説明図

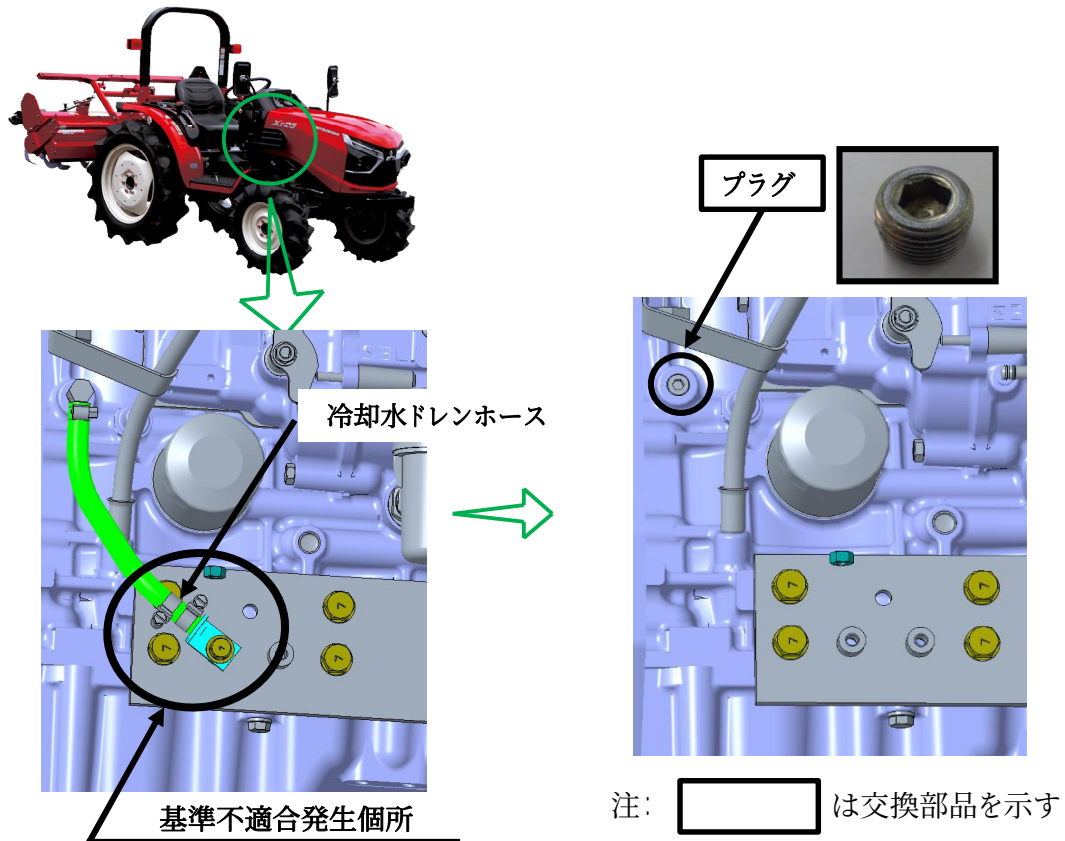

不具合内容

農耕トラクタの冷却装置において、冷却水ドレンホースの組付けが不適切なため、締結力が不足しているものがある。
そのため、その状態で使用を続けると、冷却水ドレンホースがピンから抜け出し、冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンのシリンダブロックに取り付けられているジョイントとホース及びドレンキャップを外し、プラグに交換する。
取扱説明書に記載している、冷却水の交換についての内容を変更する。

識別方法

下図の場所 (シャーシフレーム右側後方) に白色マーキングを実施する。

作業完了の識別として白色マーキング

