


改善箇所説明図

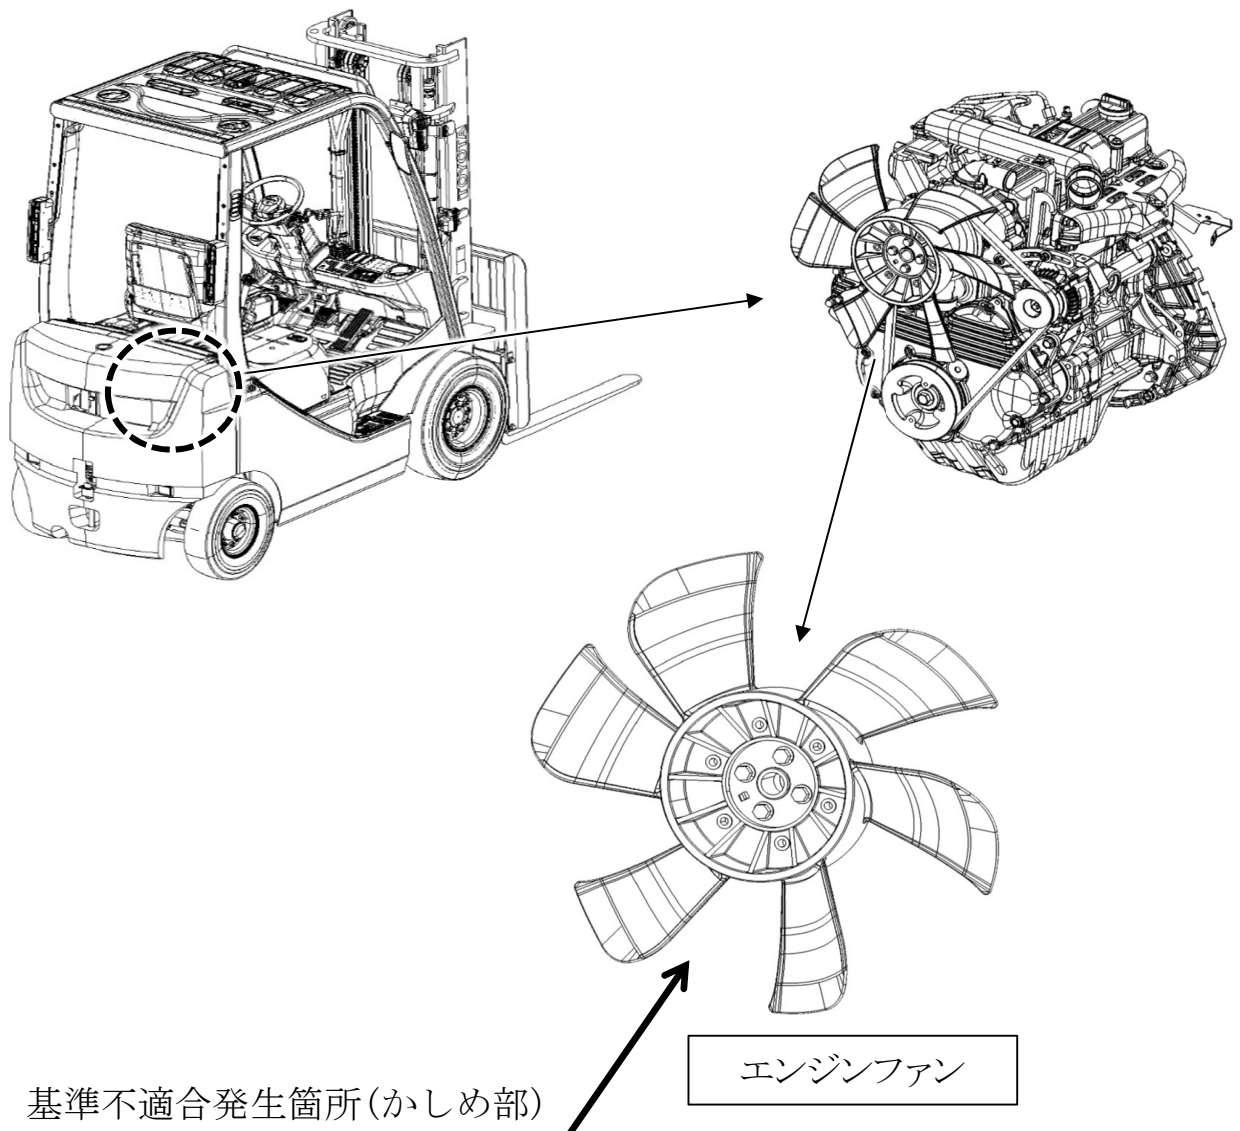

注： ☐ は、交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトのラジエーター冷却用エンジンファンの構成部品であるブッシュにおいて、生産ロット毎に設定する設備条件の設定不備により、かしめ量が不足しているものがある。そのため、ファン摺動時に異音が発生し、そのままの状態で使用を続けるとブッシュが破断してファンが脱落、エンジンがオーバーヒートし、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンファンを良品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo. 5 6 9 0のステッカーを貼付する。