
 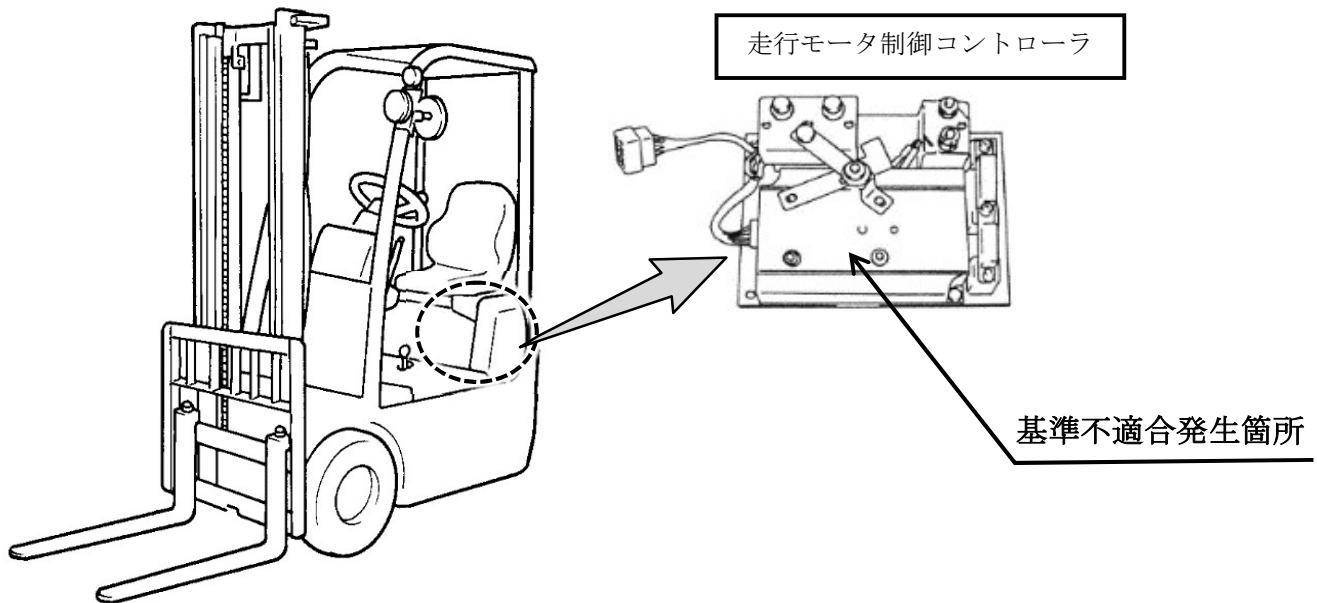


改善箇所説明図



注：  は、交換部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトに搭載しているコントローラの設計検討が不十分なため、高負荷作業を繰り返し長期間行くと金属製のコントローラの端子台が高温となり、クリープ現象を起こすことがある。

そのため、端子を締結しているナットの締結力が低下し、端子部の接触抵抗が増加して発熱し、そのままの状態で使用を続けると、コントローラが焼損し走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、コントローラを対策品に交換する。

なお、対策品の準備に時間を要するため、暫定対策としてコントローラ端子部のナットを規定トルクに増し締めする。

識別

交換する部品形状の違いで識別する。

また、フロントプロテクターの前面にNo. 5 6 9 1 のステッカーを貼付する。