


改善箇所説明図

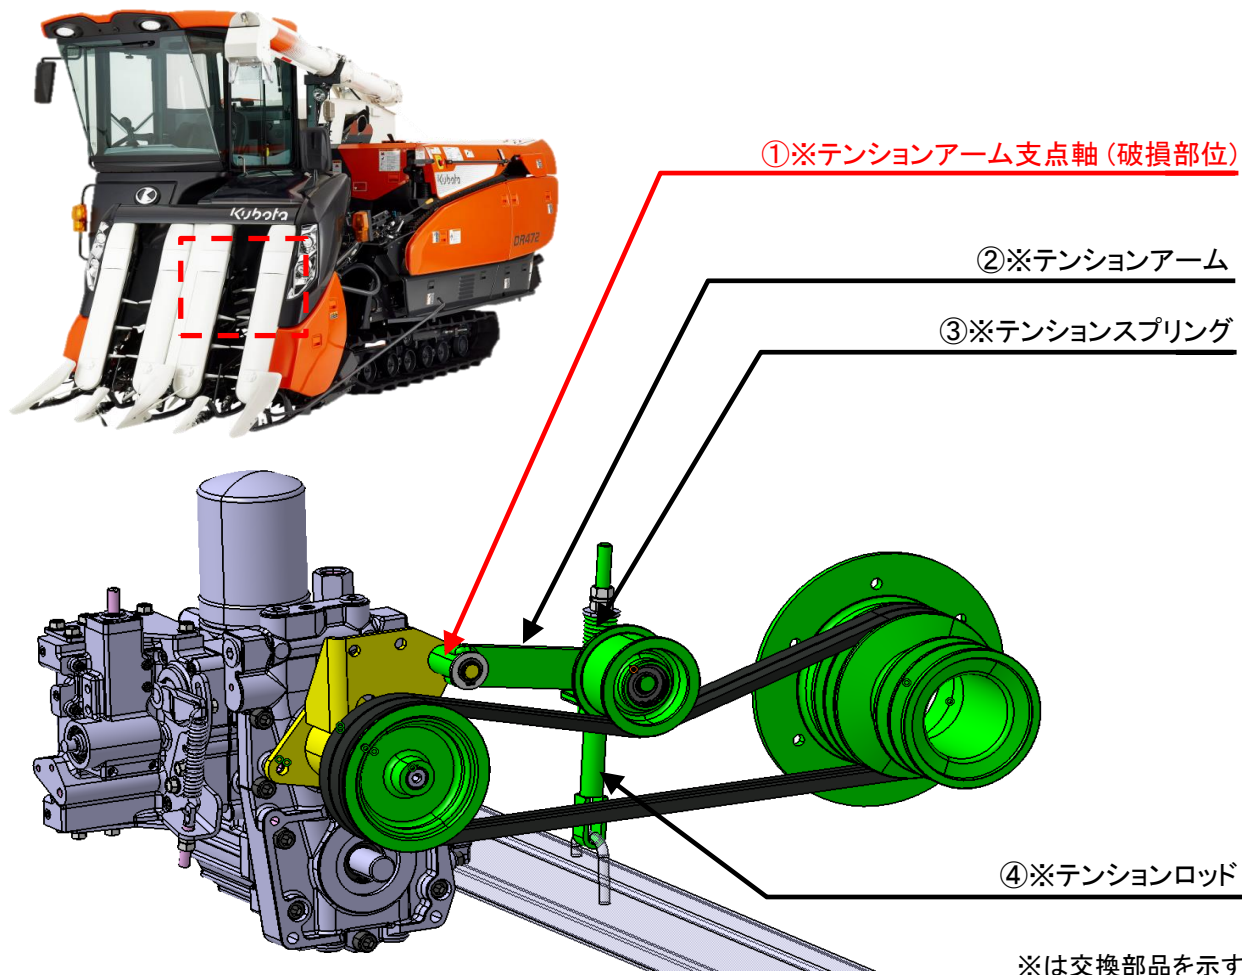

不具合内容:

刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、設計検討が不適切なため、テンションアーム支点軸周辺の溶接の溶け込みが不足しているものがある。そのため、機械稼働による振動や衝撃により、溶接溶け込み不足部位に応力が集中し、最悪の場合、テンションアーム支点軸が破断し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容:

- 以下対策を実施した部品へ全数交換する。
- ①テンションアーム支点軸径を大きくし、溶接を追加したもの。
 - ②テンションアームの板厚を大きくし、剛性を向上させたもの。
 - ③テンションスプリングを変更し、密着長に余裕をもたせたもの。
 - ④テンションロッド組み付け部に回転支点を追加したもの。

改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。



白色マーキング

農業機械の種類	コンバイン（自脱型）
型 式 名	クボタ
販 売 型 式 名	
区 分	
車 両 型 式 名	クボタ
製造(車台)番号	
製 造 会 社	株式会社クボタ