


改善箇所説明図

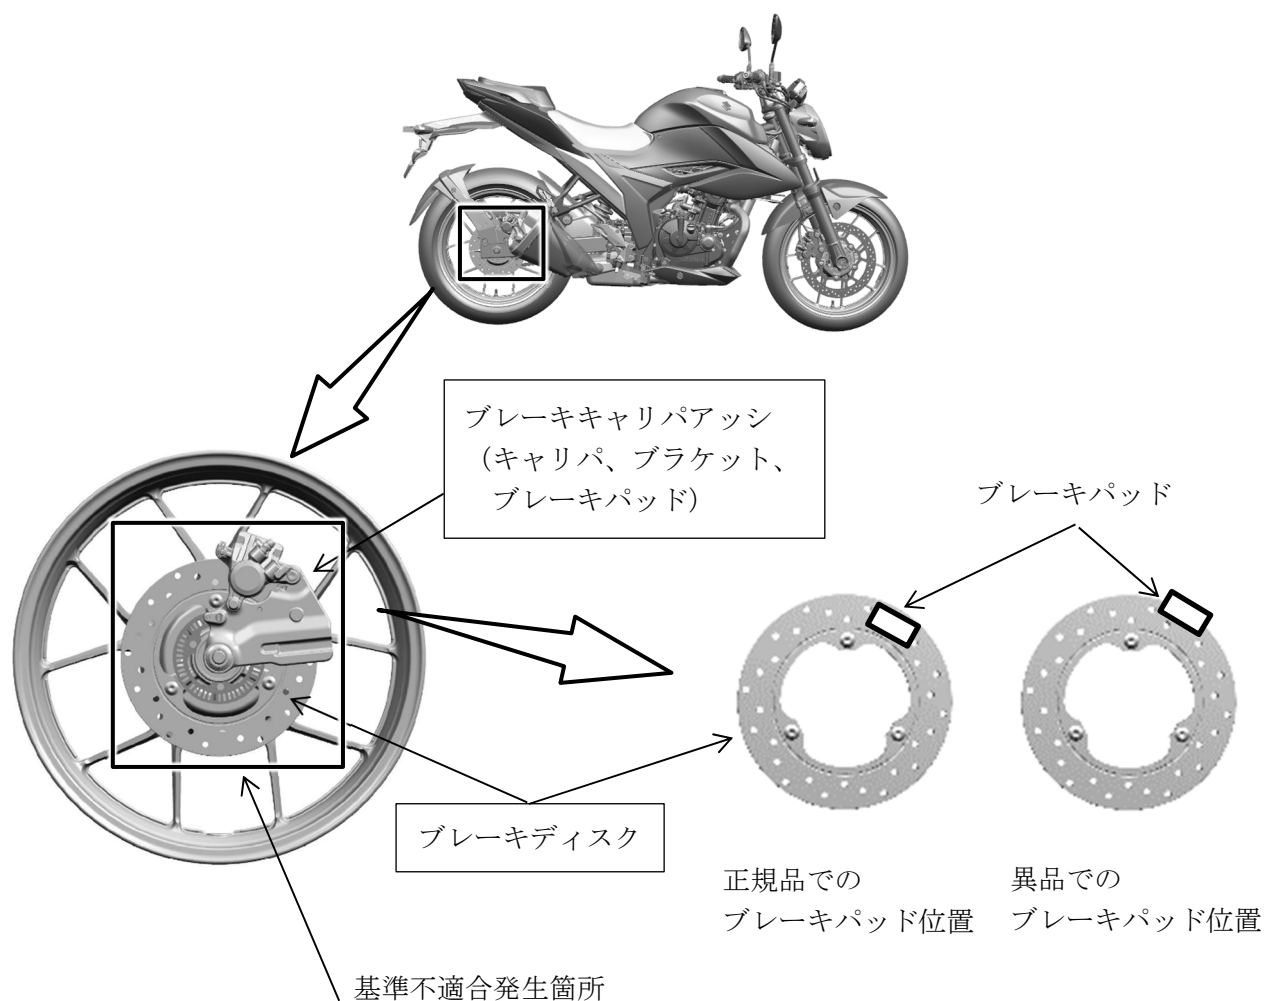

後輪の制動装置において、製造時の部品管理が不適切であったため、異なる機種のブレーキキャリパアッシが組付けられたものがある。そのため、制動時にブレーキパッドがブレーキディスクを正しい位置で押さえることができず、制動力が低下し、最悪の場合、後輪のブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、後輪のブレーキキャリパアッシを正規品に交換するとともに、後輪のブレーキディスクを新品に交換する。

注： は、交換する部品を示す。