



改善箇所説明図

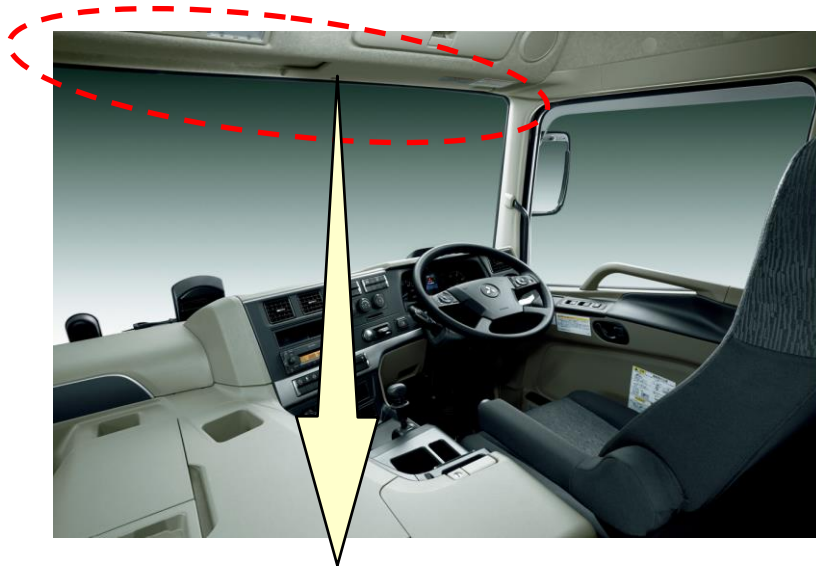

サンバイザー(助手席側)


サンバイザー(中央)

サンバイザー(運転席側)

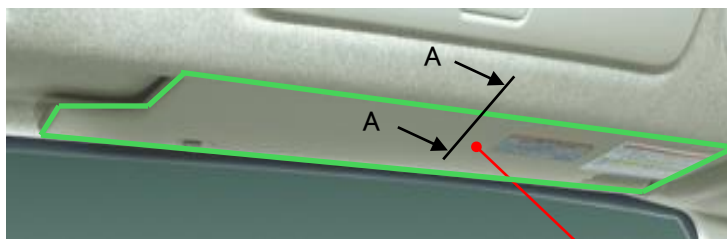

写真はサンバイザー(運転席側)

不織布 PVC(ポリ塩化ビニル)表皮
燃焼性不適合部位

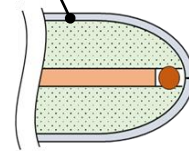

A-A

基準不適合発生箇所

サンバイザーに使用されている不織布 PVC(ポリ塩化ビニル)表皮において、表皮への難燃性の付与がされていないため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合していない。

改善措置の内容

全車両、全てのサンバイザーを対策部品に交換する。

注：□ は対策部品に交換させて頂く部品を示す。

識別：作業終了後、ステアリングコラム裏のブラケット側面に青色で直径 5mm のマークを塗布する。