


改善箇所説明図

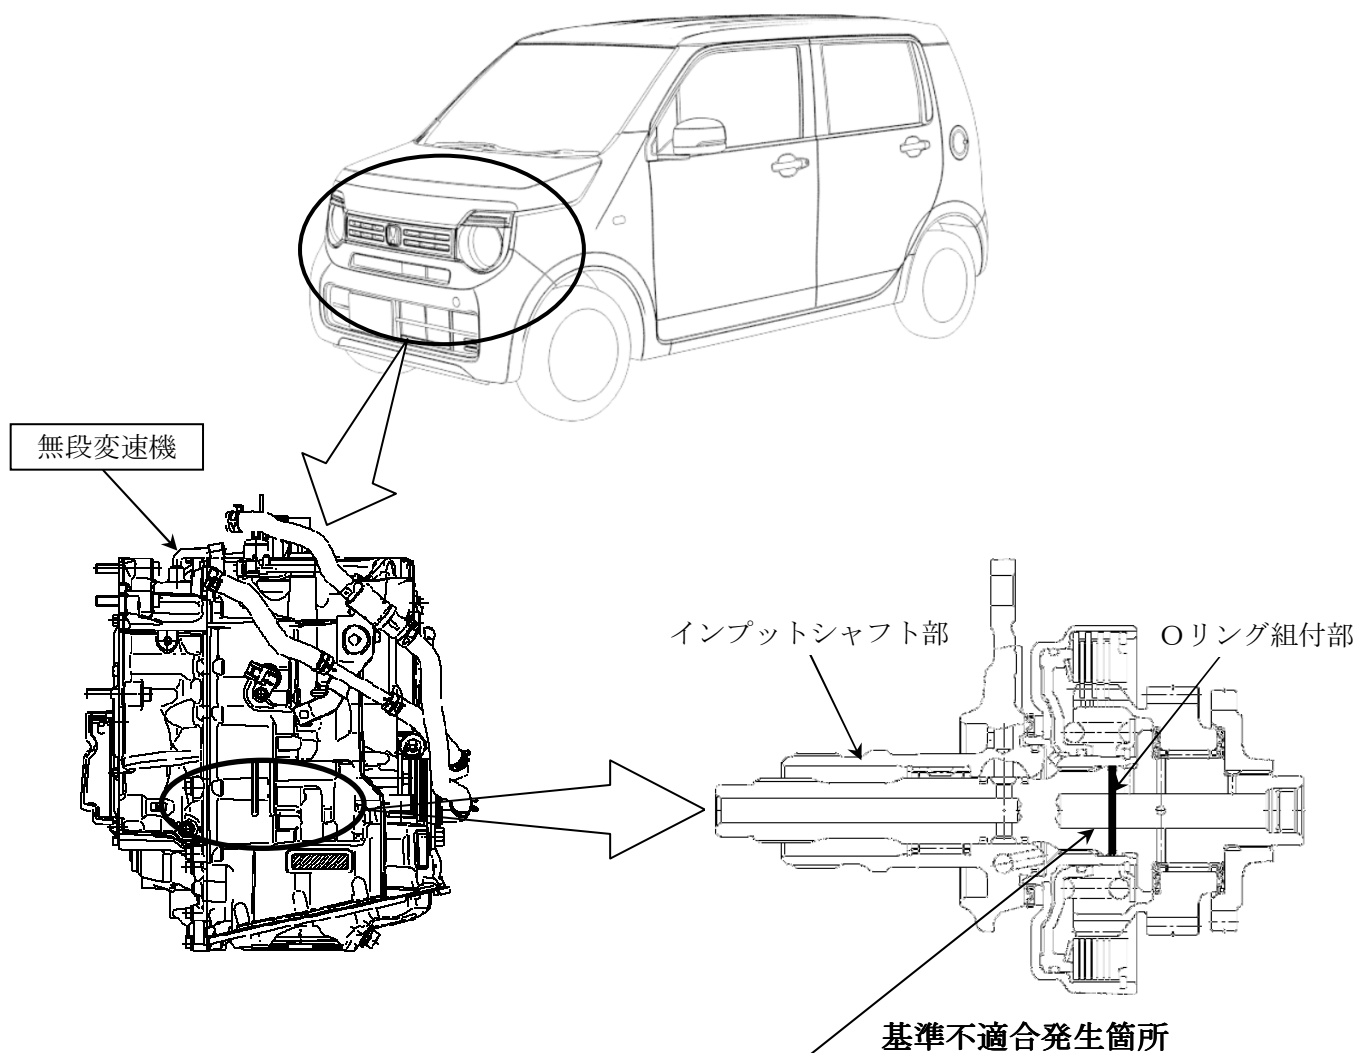

無段変速機において、インプットシャフトの組付指示が不適切なため、当該シャフトにOリングが組み付けられていないものがある。そのため、高負荷走行時にフォワードクラッチの油圧が低下し、最悪の場合、クラッチが滑り警告灯が点滅してフェールセーフが働き、加速不良となるおそれがある。

改善の内容

無段変速機を良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。