


改善箇所説明図

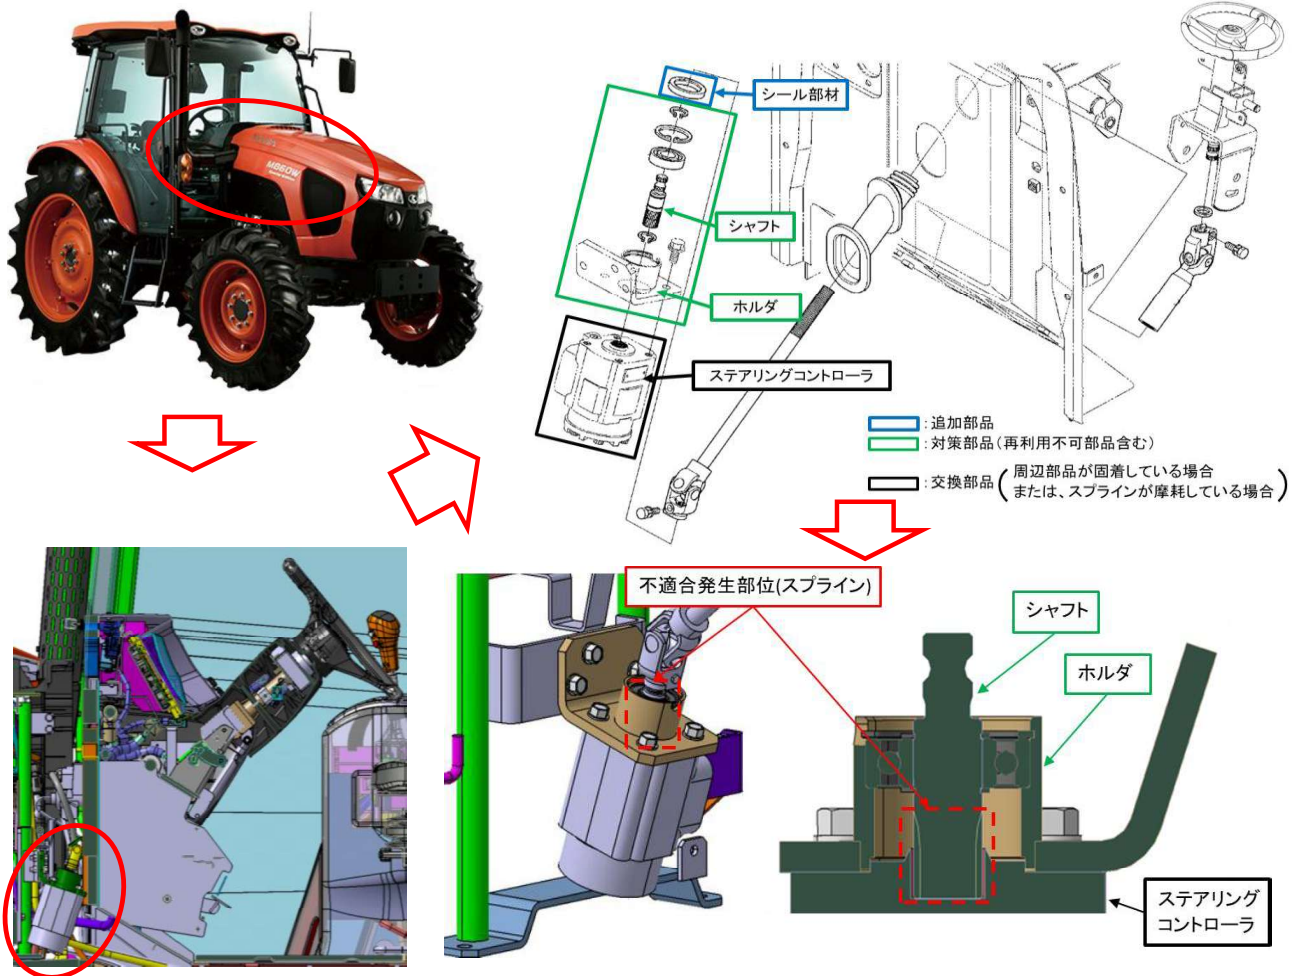

不具合内容:

農耕トラクタのステアリングコントローラに付属されるホルダにおいて、水浸入に対する設計が不十分のため、ホルダ内部に水が浸入し、ホルダ内部のシャフトとステアリングコントローラを接続するスプラインに錆が発生することがある。
また、振動摩耗に対する設計が不十分のため、錆と振動によりスプラインが摩耗することがある。
そのため、そのまま使用を続けるとスプラインの摩耗が進み、最悪の場合、ステアリングが空転し、ステアリング操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、水浸入対策としてホルダ上部にシール部材を追加し、振動摩耗対策としてシャフトを対策品に交換する。
なお、ステアリングコントローラを含む周辺部品を点検し、周辺部品が固着している場合や、ステアリングコントローラのスプラインが異常摩耗している場合には、関連部品を新品に交換する。

改善後の識別:

右図の場所(ステアリングコントローラ中央)に白色マーキングを実施する。

