


改善箇所説明図

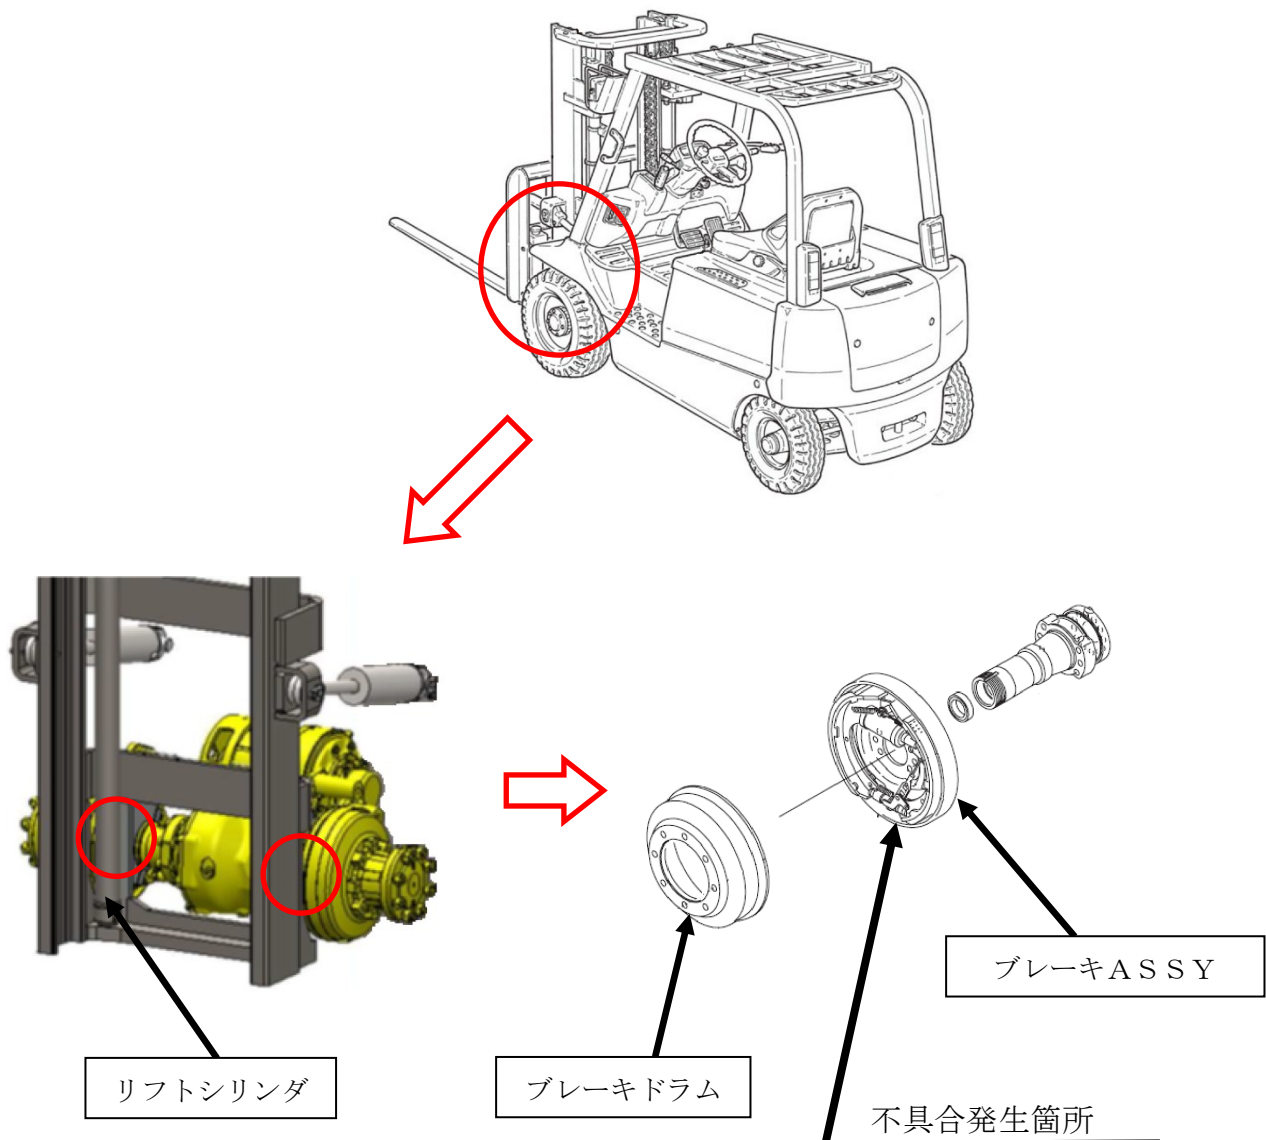

は点検・交換部品を示す。

不具合内容

制動装置のバックプレートにおいて、設計検討が不十分なため、荷役装置のリフトシリンダと干渉しているものがある。そのため、荷役作業等でバックプレートとリフトシリンダに摩擦が生じ摩耗することにより、バックプレートが破損し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、バックプレートとリフトシリンダの隙間を点検し、干渉している場合又は摩耗している場合には、リフトシリンダを新品に交換し、ブレーキASSYを対策品に交換する。

識別：車台番号の末尾の右に白色ペイントを塗布する。