


改善箇所説明図

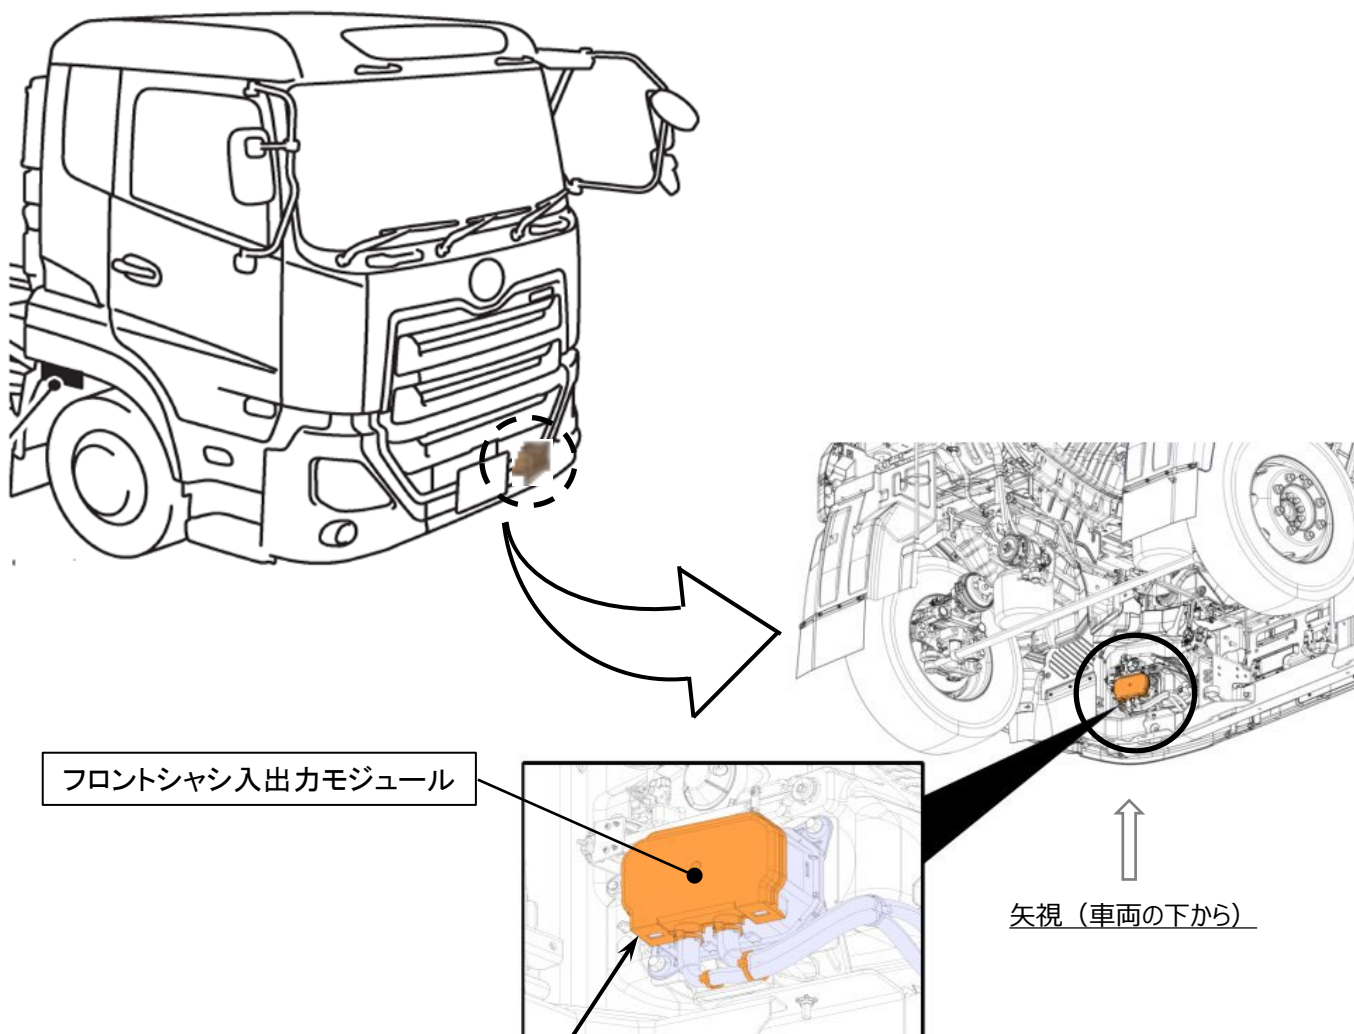

基準不適合発生箇所

修理でフロントシャシ入出力モジュールの旧型から現行型に交換する際のプログラム書き込み指示が不適切なため、前照灯の自動点灯機能に関するソフトウェアが最新版に更新されていない。そのため、IG電源オン時に当該モジュール内の演算処理状況によってはメモリ容量が不足することがあり、メモリ容量が不足し演算処理ができなくなった場合、自動点灯・消灯機能が非常用モードになり、照度に関係なくすれ違い用前照灯が常時点灯状態となり、保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、メモリ容量の使用領域を増やすためにフロントシャシ入出力モジュールのプログラムを最新版に書き換える。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、フロントハッチ内車両諸元プレートの左下端に青色ペイントを塗布する。