


改善箇所説明図

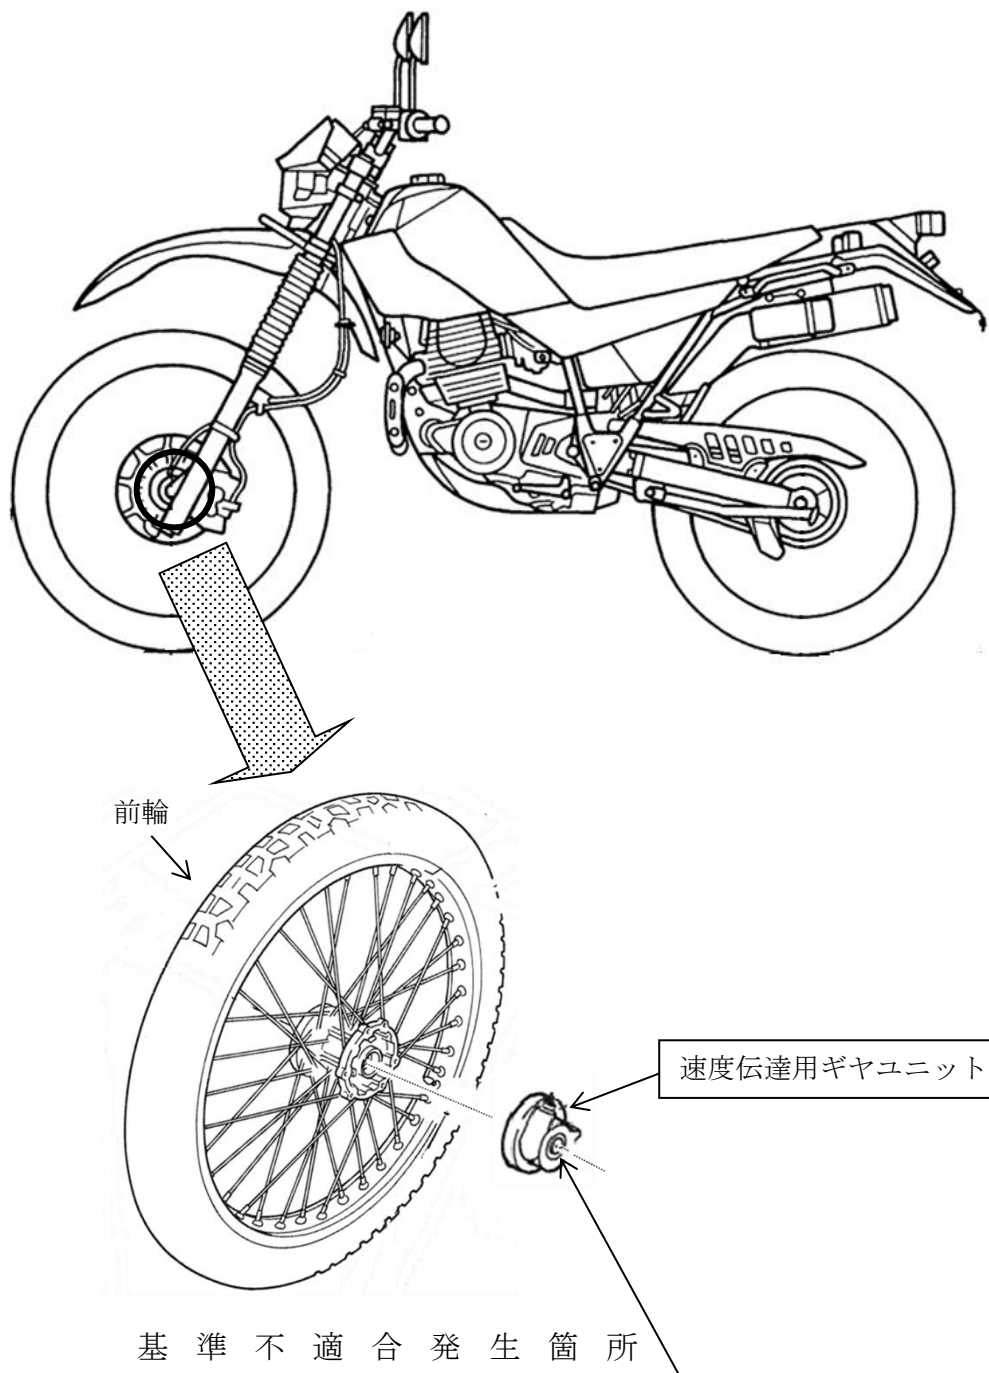

交換修理用部品は速度伝達用ギヤユニットにおいて、当該ユニット内部部品の材質が不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、アクスルシャフトを締め付ける際に速度伝達用ギヤユニットが変形してタイヤの回転が伝わらず、速度計が作動しなくなり、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容：速度伝達用ギヤユニットを良品と交換する。

識別：Y文字入りのステッカー（下地黒色）を車台番号打刻位置付近に貼付する。

注：□ は交換部品を示す。