

改善箇所説明図



不具合発生箇所
油圧ホース

不具合発生箇所
油圧機器（チェックバルブ）



注：□は交換部品を示す。


清掃車の作業装置の油圧回路において、チェックバルブの選定が不十分なため、作業用エンジン等からの熱により、配管内の圧力が上昇することがある。そのため、圧力により作業装置のチェックバルブが開かず、作業装置停止後、清掃装置（左右ブラシ）が格納できないことから、他の交通を妨げるおそれがある。
また、繰り返し高い圧力を油圧ホースが受けると、破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、作業装置のチェックバルブを対策品に交換する。


また、油圧ホースを新品に交換し、油圧ホース遮熱板を取り付ける。

改善前

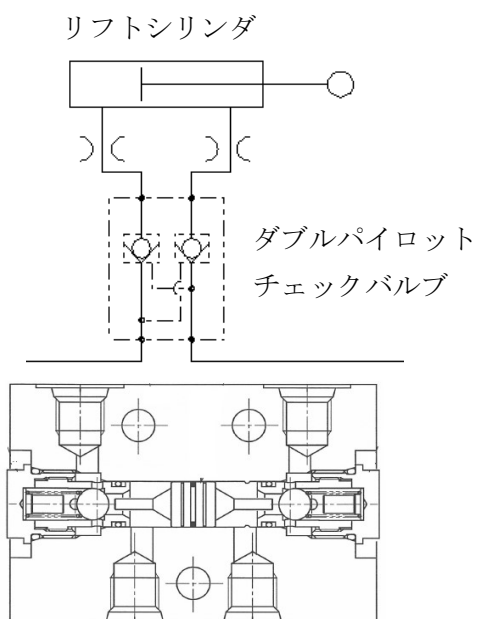

ダブルパイロットチェックバルブ詳細図

改善後

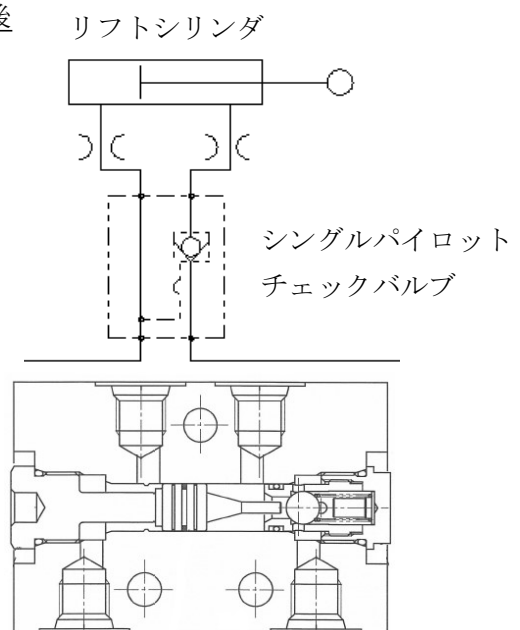

シングルパイロットチェックバルブ詳細図

識別：運転席付近にステッカーNo.5745 を貼り付ける。