


改善箇所説明図

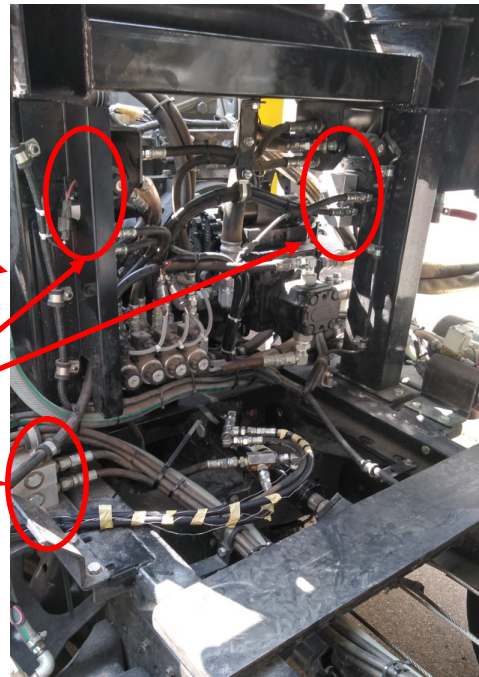

不具合発生箇所
油圧機器（チェックバルブ）


注：□は交換部品を示す。

掃車の作業装置の油圧回路において、チェックバルブの選定が不十分なため、作業用エンジン等からの熱により、配管内の圧力が上昇することがある。そのため、圧力により作業装置のチェックバルブが開かず、作業装置停止後、清掃装置（左右ブラシ及びフード）が格納できないことから、他の交通を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、作業装置のチェックバルブを対策品に交換する。


改善前

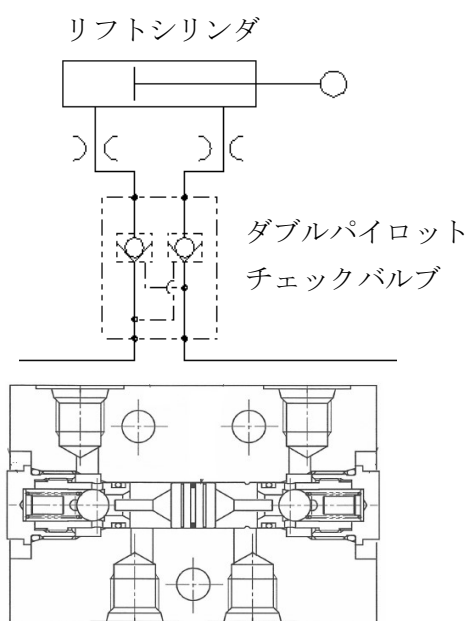

ダブルパイロットチェックバルブ詳細図

識別：運転席付近にステッカーNo.5746 を貼り付ける。

改善後

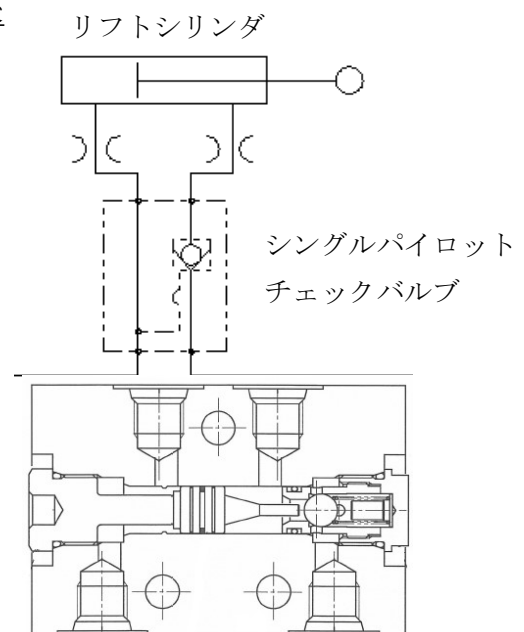

シングルパイロットチェックバルブ詳細図