


改善箇所説明図

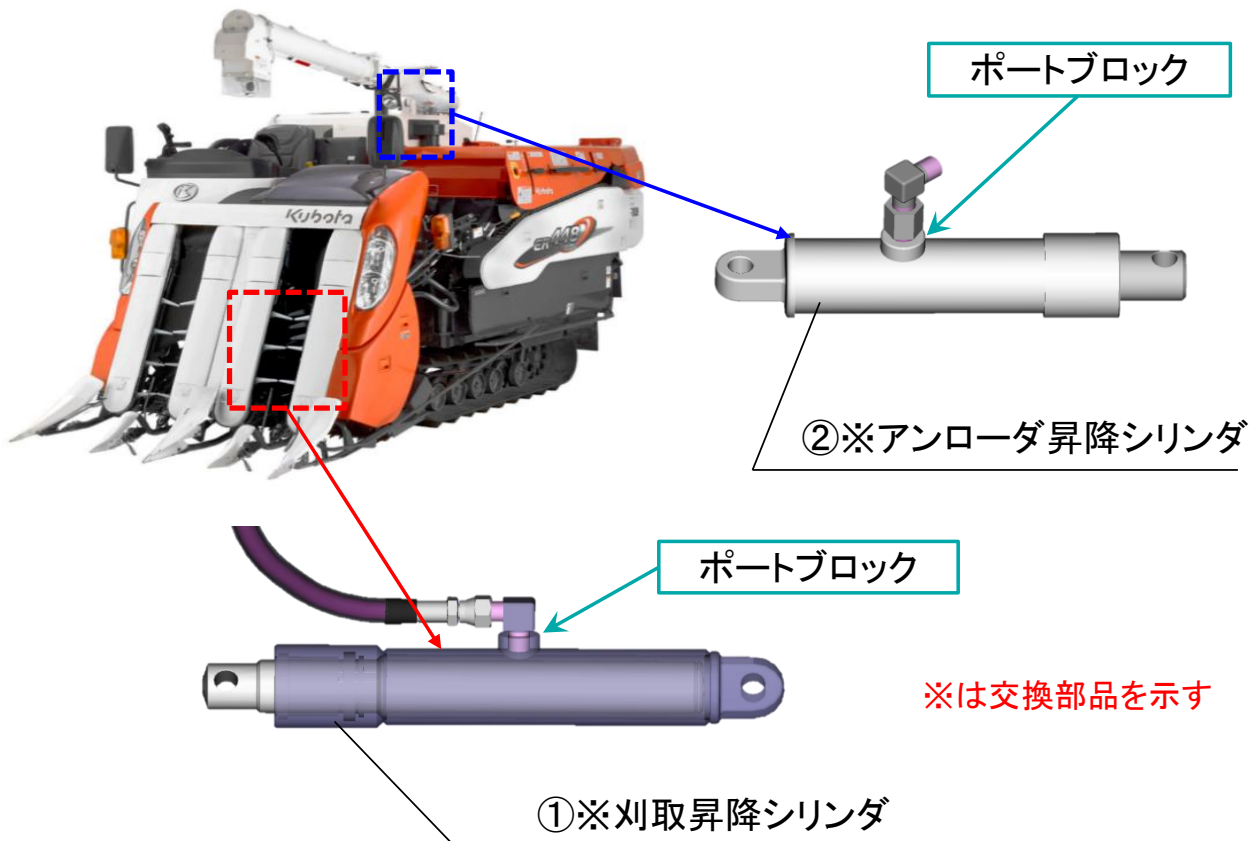

不具合内容:

刈取脱穀作業車の刈取昇降シリンダおよびアンローダ昇降シリンダにおいて、構成部品であるポートブロックの加工が不適切なため、シリンダと接手(エルボ)の接続部からオイルが漏れることがある。そのため、油圧が不足することでシリンダが上昇しづらくなり、そのまま使用を続けると、機械を走行させる油量が不足して走行不能に至るおそれがある。

改善の内容:

- ①全車両、刈取昇降シリンダを良品に交換する。
オイル漏れが生じ、オイルが不足している場合はオイルの補充を行う。
- ②全車両、アンローダ昇降シリンダを良品に交換する。
オイル漏れが生じ、オイルが不足している場合はオイルの補充を行う。

改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。



白色マーキング	
農業機械の種類	コンバイン（自脱型）
型 式 名	クボタ
販 売 型 式 名	
区 分	
車 両 型 式 名	クボタ
製造(車台)番号	
製 造 会 社	株式会社クボタ