


改善箇所説明図

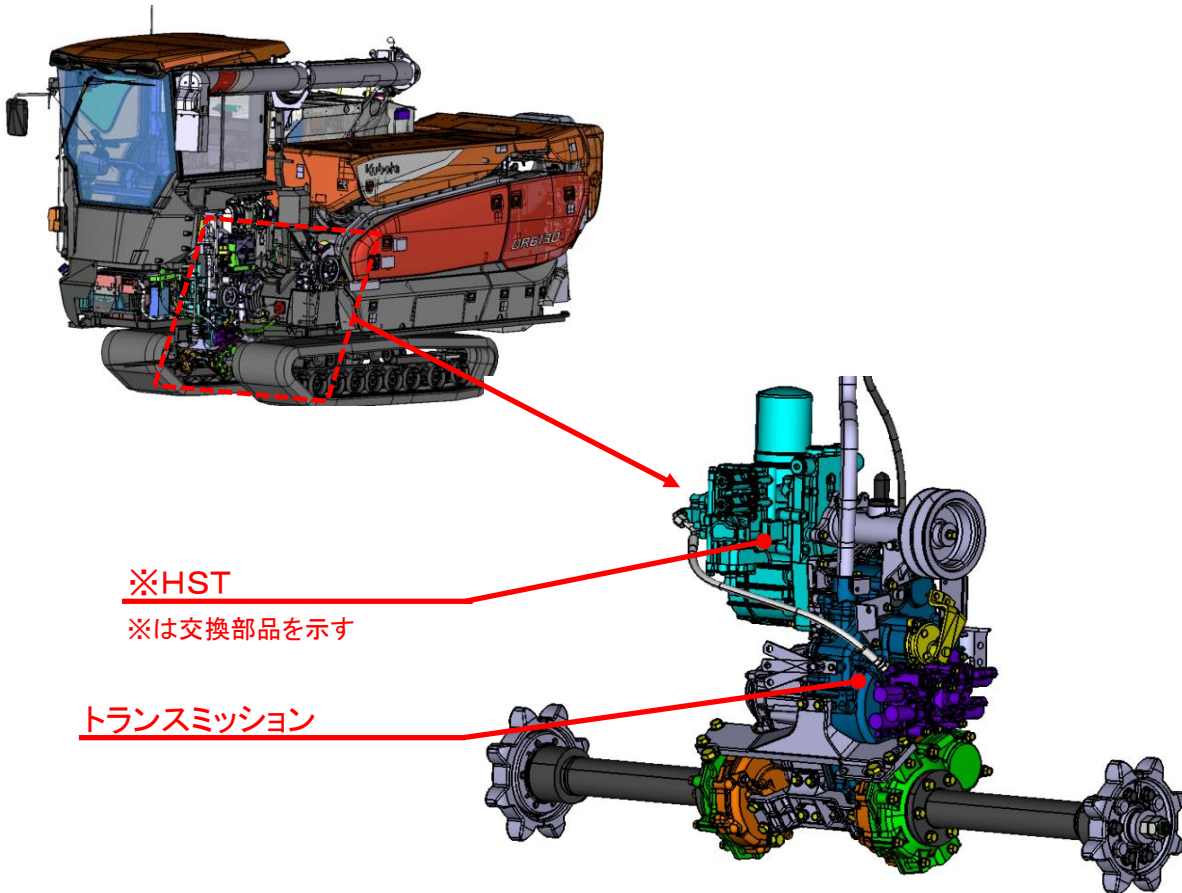

不具合内容:


刈取脱穀作業車の静油圧式無段変速機(HST)において、内部構成部品であるシリンダブロックの製造工程が不適切なため、シリンダブロックの硬度が不足しているものがある。そのため、刈取作業時の負荷によりシリンダブロックが破損し、走行に必要な動力が得られなくなることで、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、良品のHSTへ交換する。

改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。

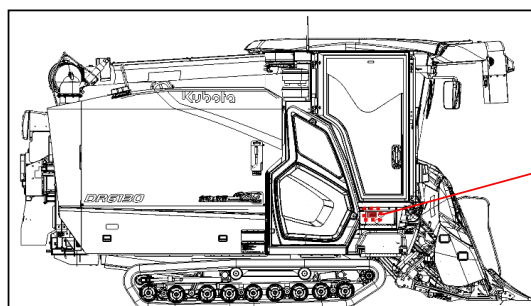

白色マーキング

農業機械の種類	コンバイン（自脱型）
型 式 名	クボタ
販 売 型 式 名	
区 分	
車 両 型 式 名	クボタ
製造(車台)番号	
製 造 会 社	株式会社クボタ