

改善箇所説明図



ステアリング周辺

基準不適合部位:ステアリングチルト



取り外した状態のステアリングチルト



ナットプッシュ周辺

☐ 交換/対策部位

ナットプッシュ

チルトのボルトを抜く工程で外したナットプッシュの保持力が低下するおそれがあるため、従来再利用していたナットプッシュを新品に交換する。

ストッパー

ストッパーを新品に交換する。

不具合の概要

ステアリングチルトにおいて、製造工程が不適切なため、ステアリングチルトを固定するナットプッシュの耐久性が不足しているものがある。
そのため、位置調整を繰り返すと固定できなくなり、保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングチルトのボルトを規定トルクで締め付け、固定部品であるストッパーとナットプッシュを新品に交換する。

識別：

改善後の識別として車内の VIN プレートの右下角にシール（青色）を貼り付ける。