


改善箇所説明図



燃料タンク

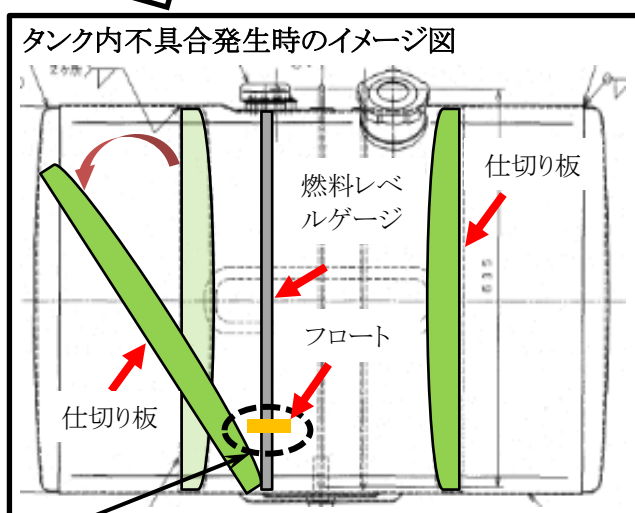

基準不適合発生箇所

交換修理用部品の燃料タンクにおいて、タンク内の仕切り板の溶接が不適切なため、車両振動等で仕切り板が外れ、燃料レベルゲージのフロートに干渉することがある。そのため、燃料残量計に正しい残量が表示されず、予期せぬ燃料切れとなり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクのロット情報を確認し、該当部品が組付けられていた場合は良品に交換する。

注： ☐ は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両前方の燃料タンクハンガー先端に黄色ペイントを塗布する。