



改善箇所説明図

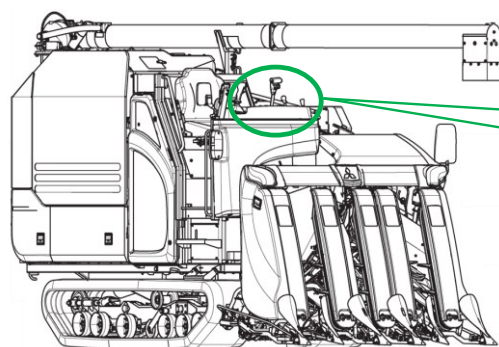


V575A

②主変速レバー

部品交換

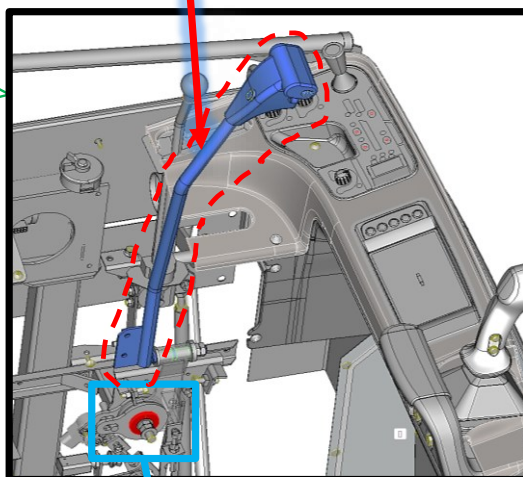

①皿ばね

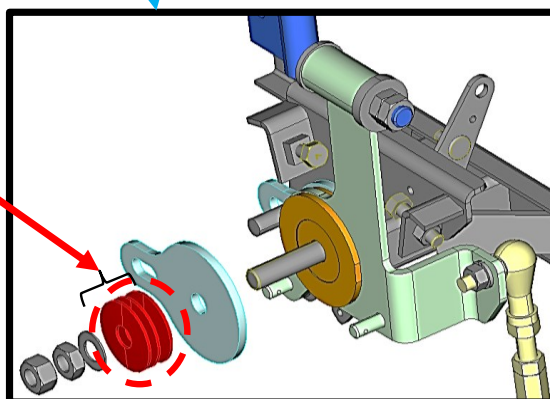

不具合内容


刈取脱穀作業車の主変速レバーにおいて、支点部及び皿ばねの設計検討が不十分なため、主変速レバー支点部に過大な負荷がかかることがある。
そのため、そのまま使用を続けると、変速レバー操作が重くなり、最悪の場合、レバー支点部溶接箇所が破損して外れ、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

- ①全車両、皿ばねを対策品に交換する。
- ②全車両、主変速レバーを対策品に交換する。

識別方法

下図の機種銘板の右下に黒色マーキングを実施する。

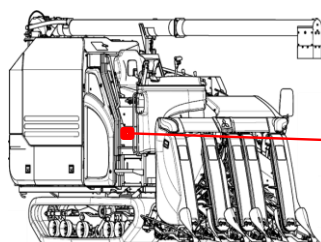

農業機械の種類	コンバイン(自脱型)
型 式 名	
区 分	
製 造 会 社	三菱マヒンドラ農機株式会社
製 造 番 号	

黒色マーキング