


改善箇所説明図

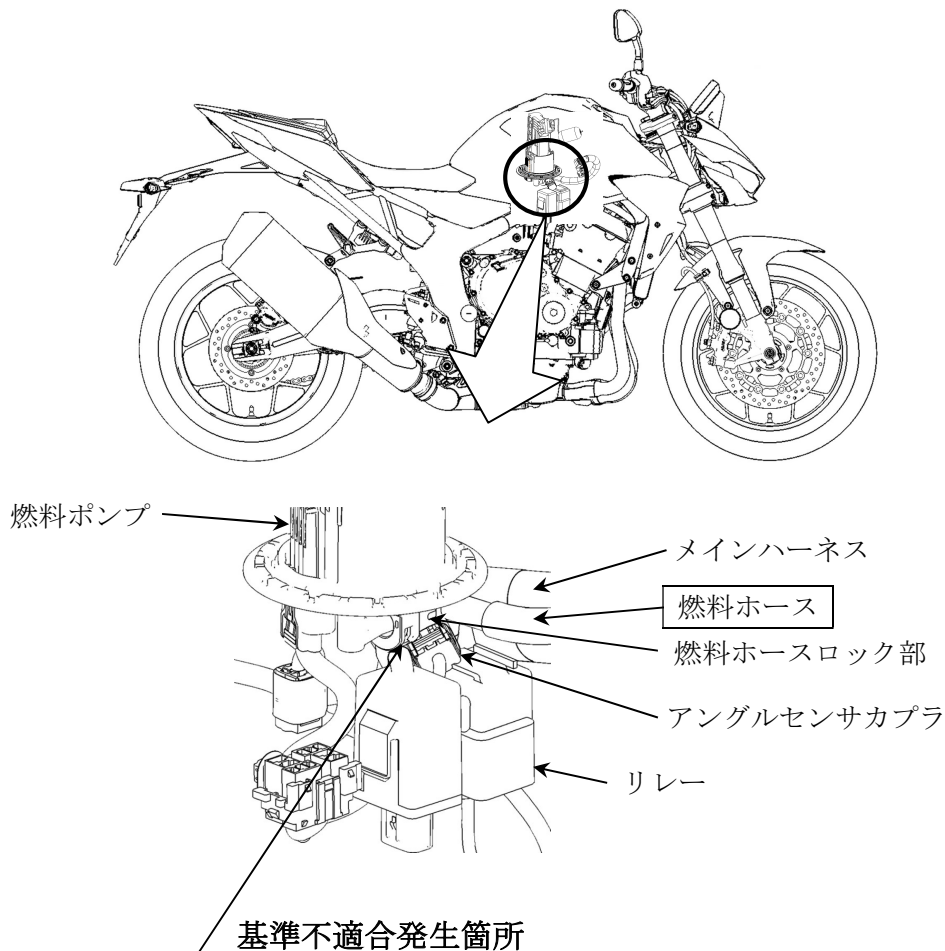

電気配線において、メインハーネスとパワーリレーコードの固定方法が不適切なため、メインハーネスと接続するアングルセンサカプラが燃料ホースのロック部に干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーリレーコードをメインハーネスとテープで固定する。また、燃料ホースを新品と交換する。

改善前	改善後
アングルセンサカプラ メインハーネス 燃料ホース 燃料ホースロック部 リレー パワーリレーコード	アングルセンサカプラ メインハーネス 燃料ホース 燃料ホースロック部 リレー テープ パワーリレーコード

注： は交換部品を示す。

は追加する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色四角の識別ラベルを貼付する。