


改善箇所説明図

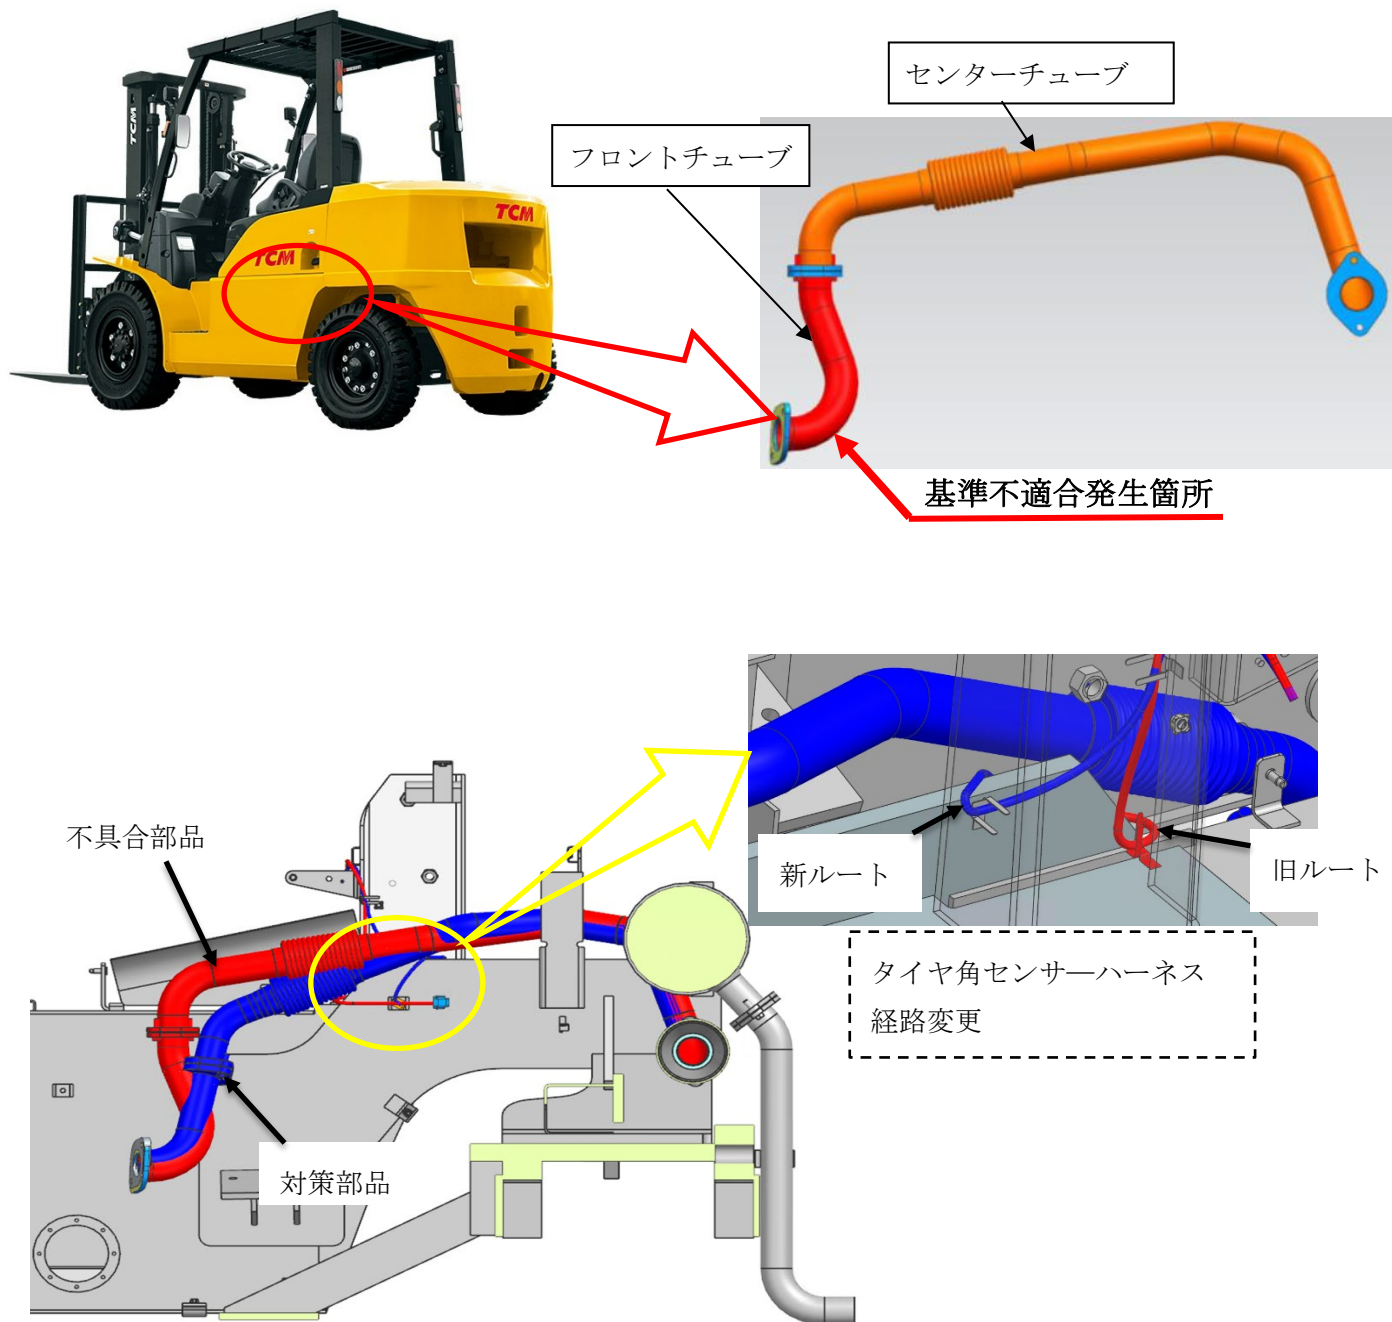

□ は交換部品を示す。 □□□ は経路変更部品を示す。

フォークリフトの排気管において、設計検討が不十分なため、素材の強度および加工精度が低く、フロントチューブの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントチューブが破損し、排気ガスが漏れるおそれがある。

識別：車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に白色マーキングを施す。

改善内容

全車両、フロントチューブおよびセンターチューブを対策品に交換するとともに、タイヤ角センサーハーネスの経路を変更する。