


改善箇所説明図

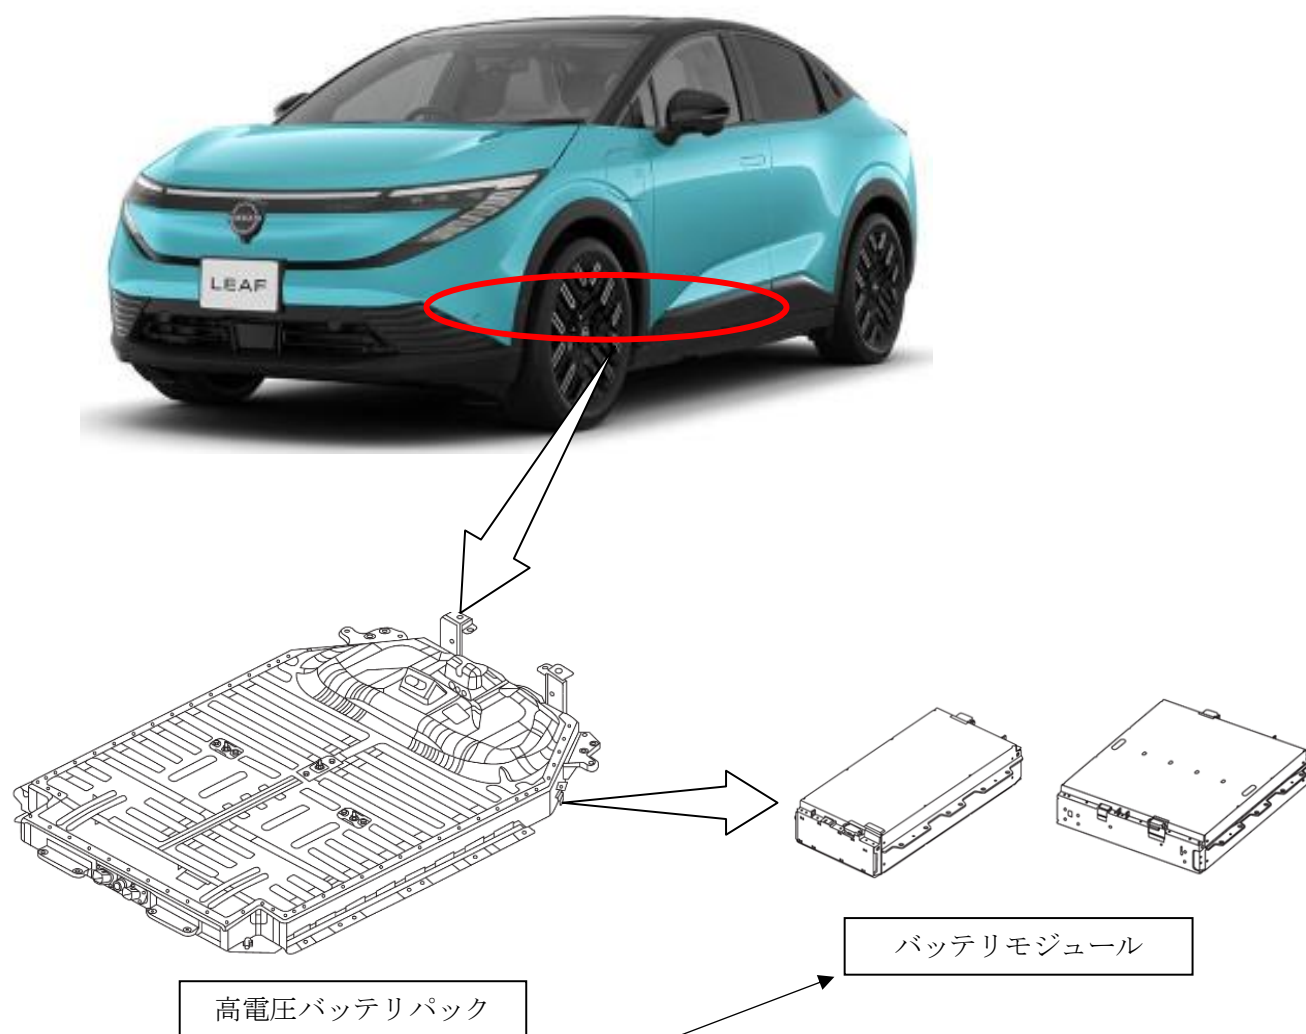

基準不適合発生箇所

高電圧バッテリーパック内のモジュールにおいて、セルに使用される電極板の製造工程が不適切なため、工程内で発生した電極板の破片が付着したものがある。
そのため、バッテリーの充電の繰り返しにより、モジュール内部で短絡が発生し、バッテリー異常の警告が表示される場合があり、最悪の場合、バッテリーが異常発熱し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両バッテリーパックまたはモジュールを良品に交換する。
部品準備が整うまでの間は、車両をお預かりし、部品準備が整いしだい部品を交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。