


改善箇所説明図

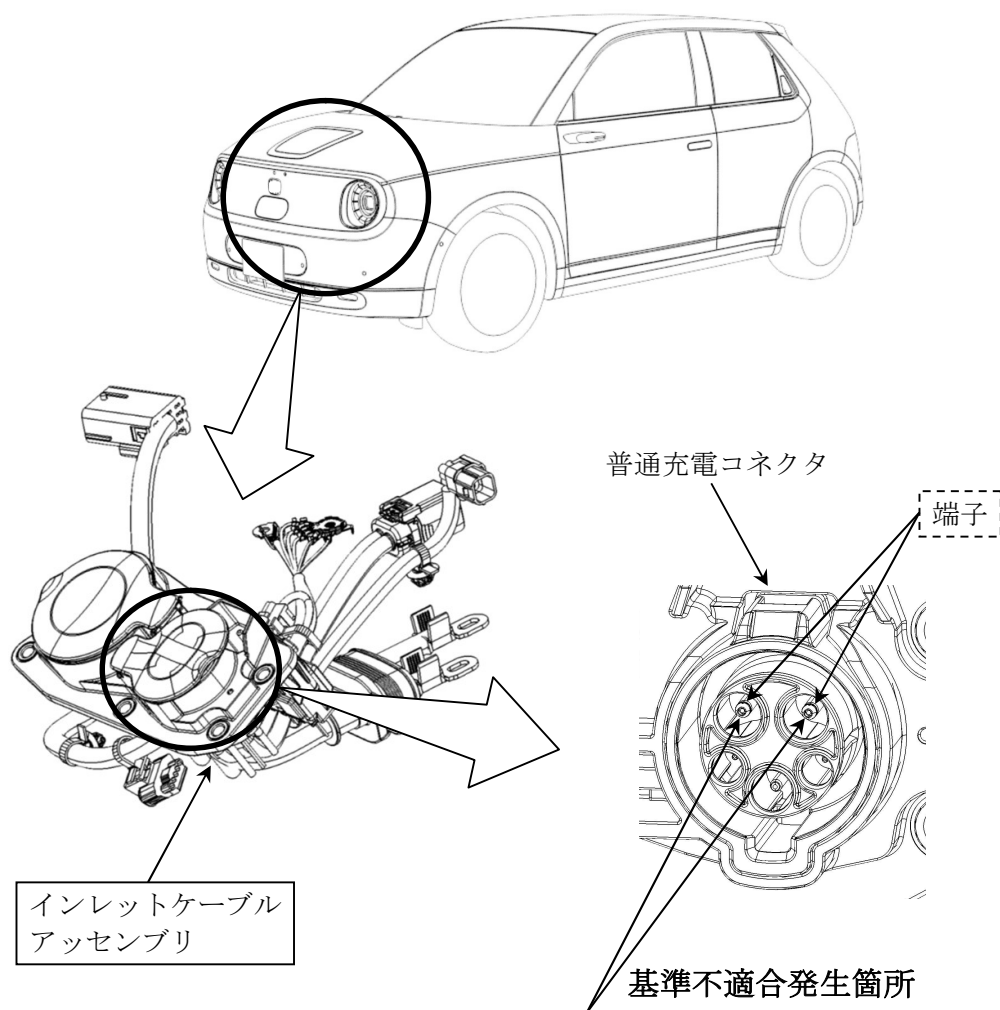

電動機用電源装置において、普通充電コネクタの製造工程が不適切なため、当該コネクタに異品の端子を組付けたものがある。そのため、充電時に端子が接触不良となり、普通充電ができなくなるおそれがある。また、端子の先端部が保護されていないことから保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、普通充電コネクタの端子を点検し、異品の端子が組付けられている場合は、インレットケーブルアッセンブリを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

は点検する部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。