

対策箇所説明図



燃料ホース（供給側）

燃料ホース（戻り側）




2) 欠陥発生箇所


燃料分配器とゴム製燃料ホース（供給側及び戻り側）の接続部にある留金具を過度に締めつけたものがあり、原動機の熱により、変形又は損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

識別：白又は黄ペイント塗布

対策前

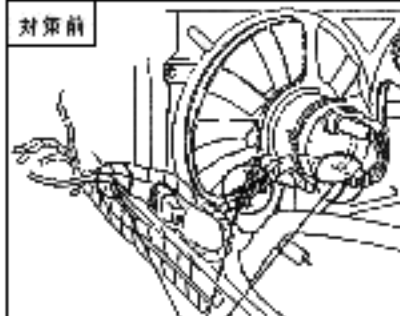

対策後

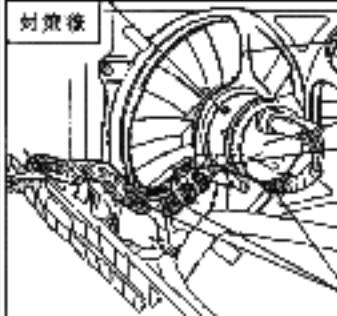

ファンモーターハウジング
ブラケット

ファンモーター

保護カバー

保護チューブ

1) 欠陥発生箇所

電動ファン用電気配線の配線が不適切なため、周囲のエッジ部分に干渉するものがあり、電動ファン用電気配線が損傷し、最悪の場合、短絡して焼損するおそれがある。

対策内容

全車両、電動ファン用電気配線に保護チューブを、ファンモーターハウジングのエッジ部にゴム製の保護カバーを取り付けるとともに、電動ファン用電気配線を保持具により固定する。

対策前



対策後



ねじ込み式留金具

スプリング式留金具

対策内容

全車両、燃料ホース（供給側及び戻り側）を新品と交換するとともに、当該燃料ホースの留金具を対策品と交換する。

注：□ は対策部品及び交換部品を示す。