
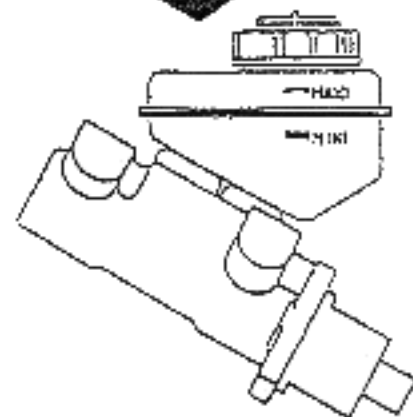



対策箇所説明図 ①

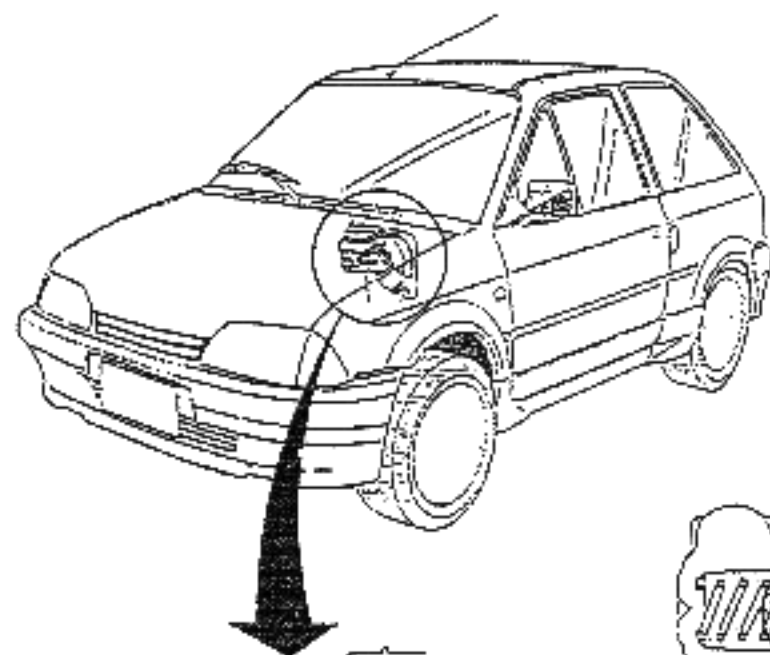

リザーバタンク付マスターシリンダー

マスターシリンダー断面図

ピストンカップ

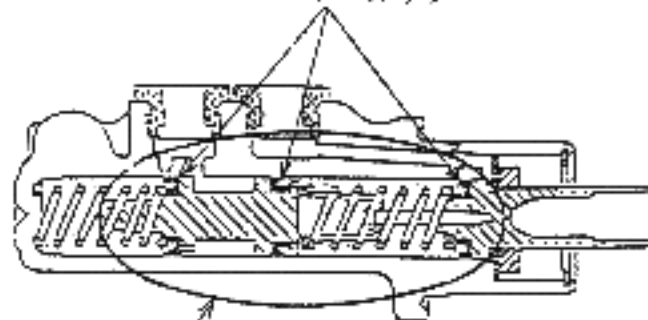

欠陥発生箇所


組立時に使用した石けん水が混入したため、シリンダー内部に錆が発生するものがあり、ピストンカップが損傷して、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

対策前

リザーバタンク組付時に石けん水を使用。

対策後

石けん水の使用を中止。

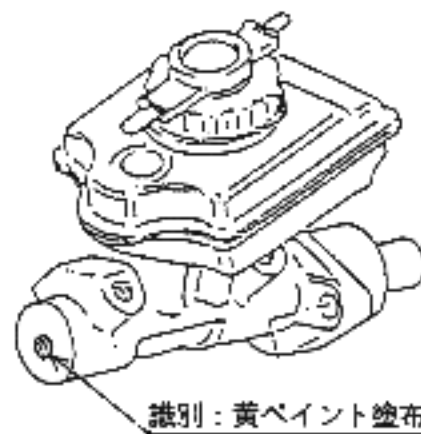

対策内容

マスターシリンダーを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。